


改善箇所説明図

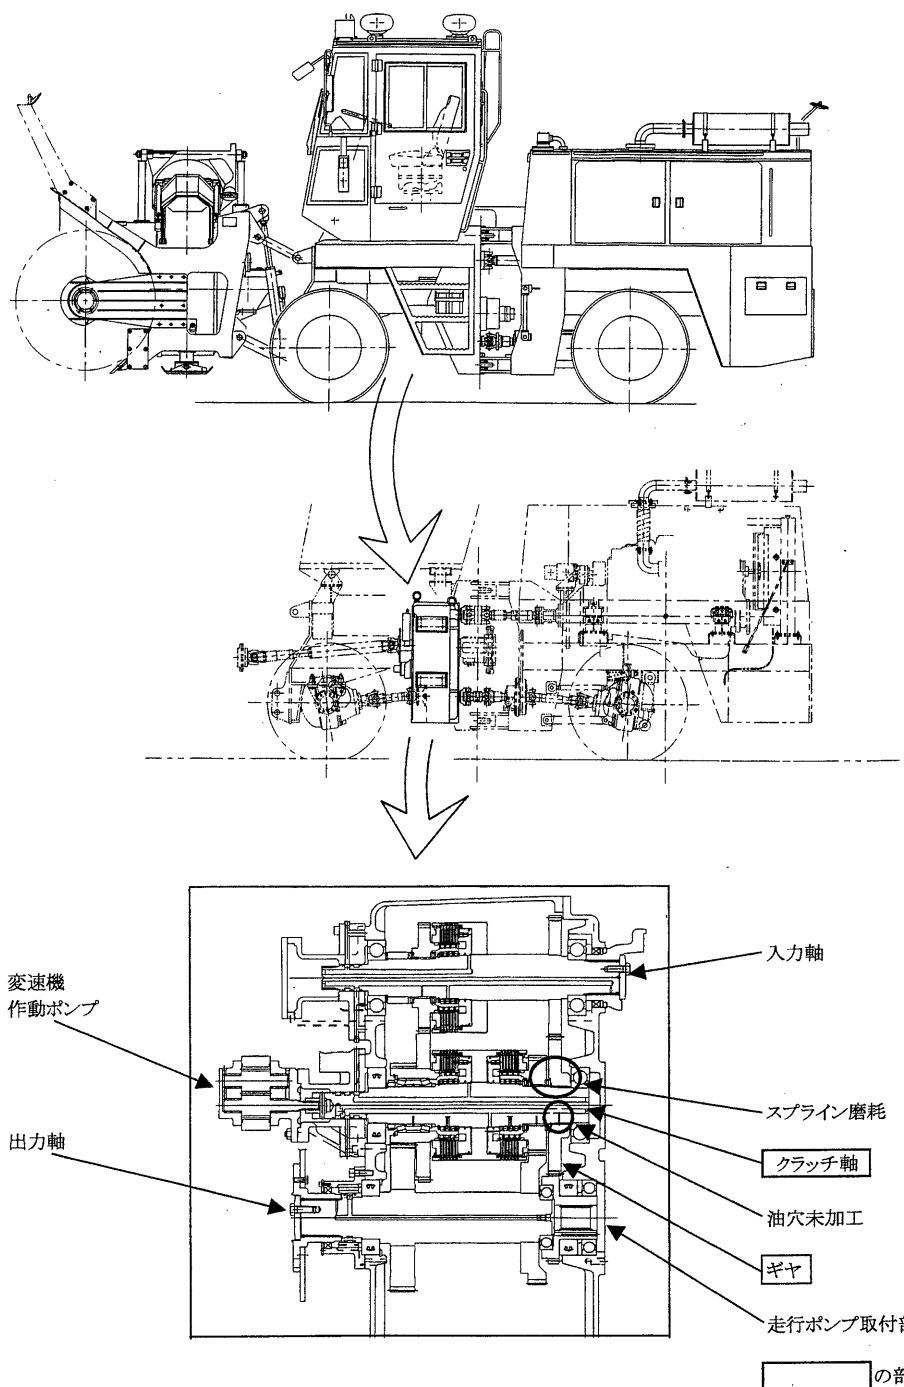

1. 基準不適合の内容

変速機内部のクラッチ軸スプライン部の油穴が未加工のため、スプライン部が潤滑不足になるものがある。そのためそのまま使用を続けると、クラッチ軸とギヤのスプライン部に磨耗が生じて滑りが発生し、動力が変速機作動ポンプへ伝わらず、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。

2. 改善処置の内容

全車両、当該クラッチ軸を良品と、当該ギヤを新品と交換する。

3. 改善処置後の識別

変速機の製造所銘板左横に白ペンキでGマークを記入する。