


## 改善箇所説明図

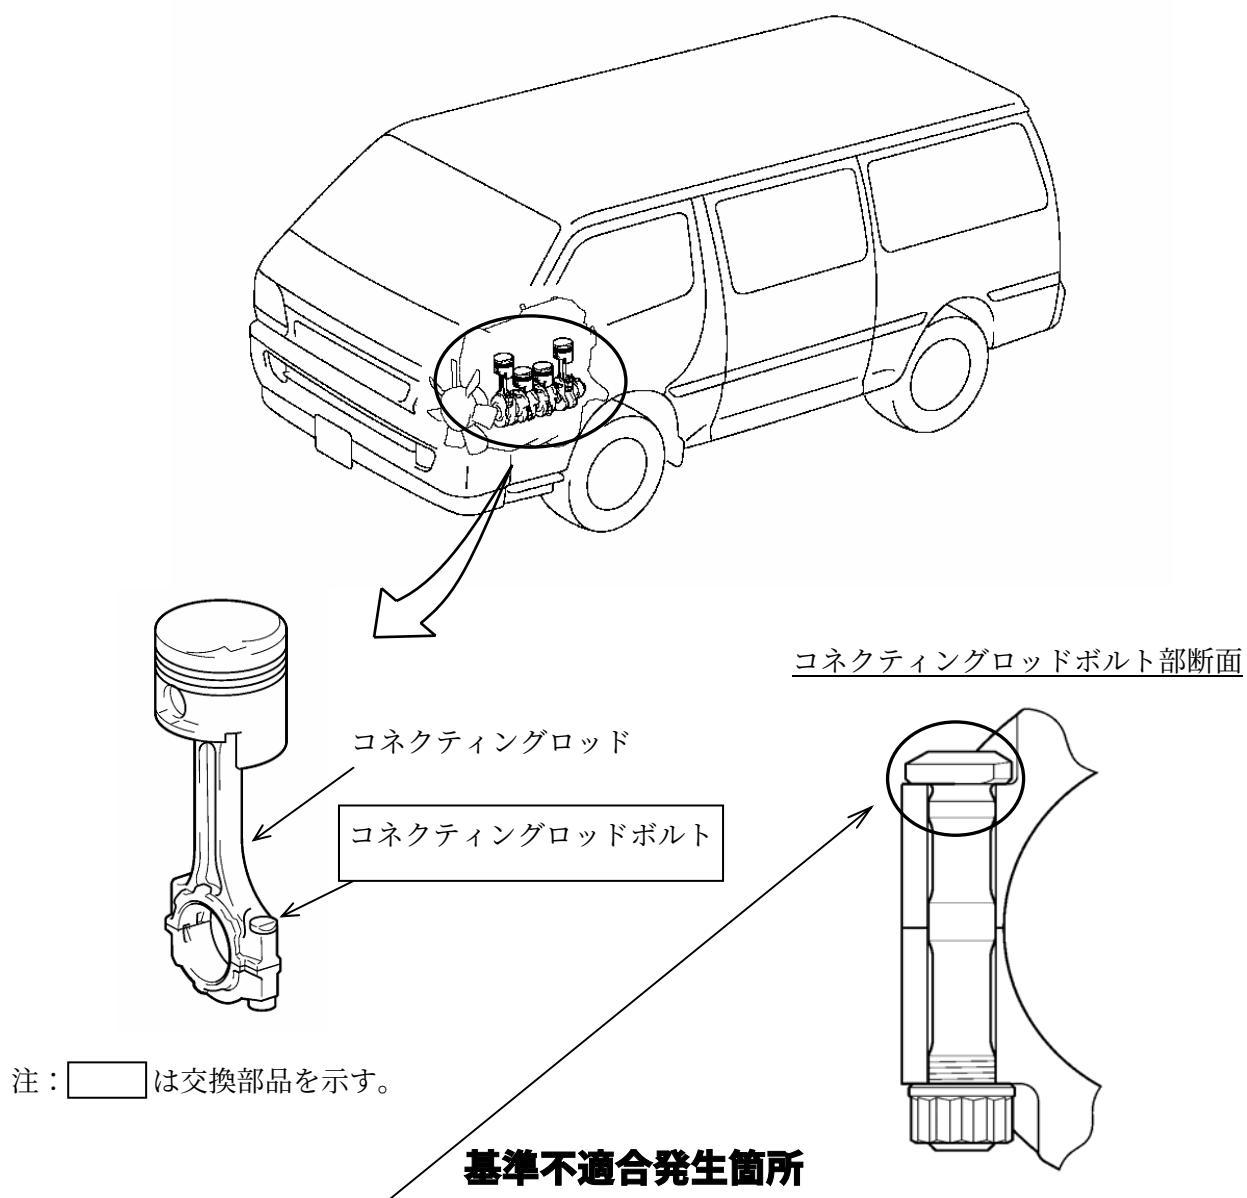

原動機内部のコネクティングロッドの組付け時に使用している洗浄液の除去が不適切なため、コネクティングロッドのボルトと取付け穴の隙間に洗浄液が残留しボルトの表面が腐食することがある。そのため、そのまま使用を続けると、ボルトに微小な亀裂が発生するものがあり、最悪の場合、ボルトが折損して走行不能に至るおそれがある。

### 改善の内容

全車両、コネクティングロッドボルトを新品に交換する。

識別：改善済車両には原動機前上部のタイミングベルトカバー部に黄色ペイントを塗布する。