


改善箇所説明図

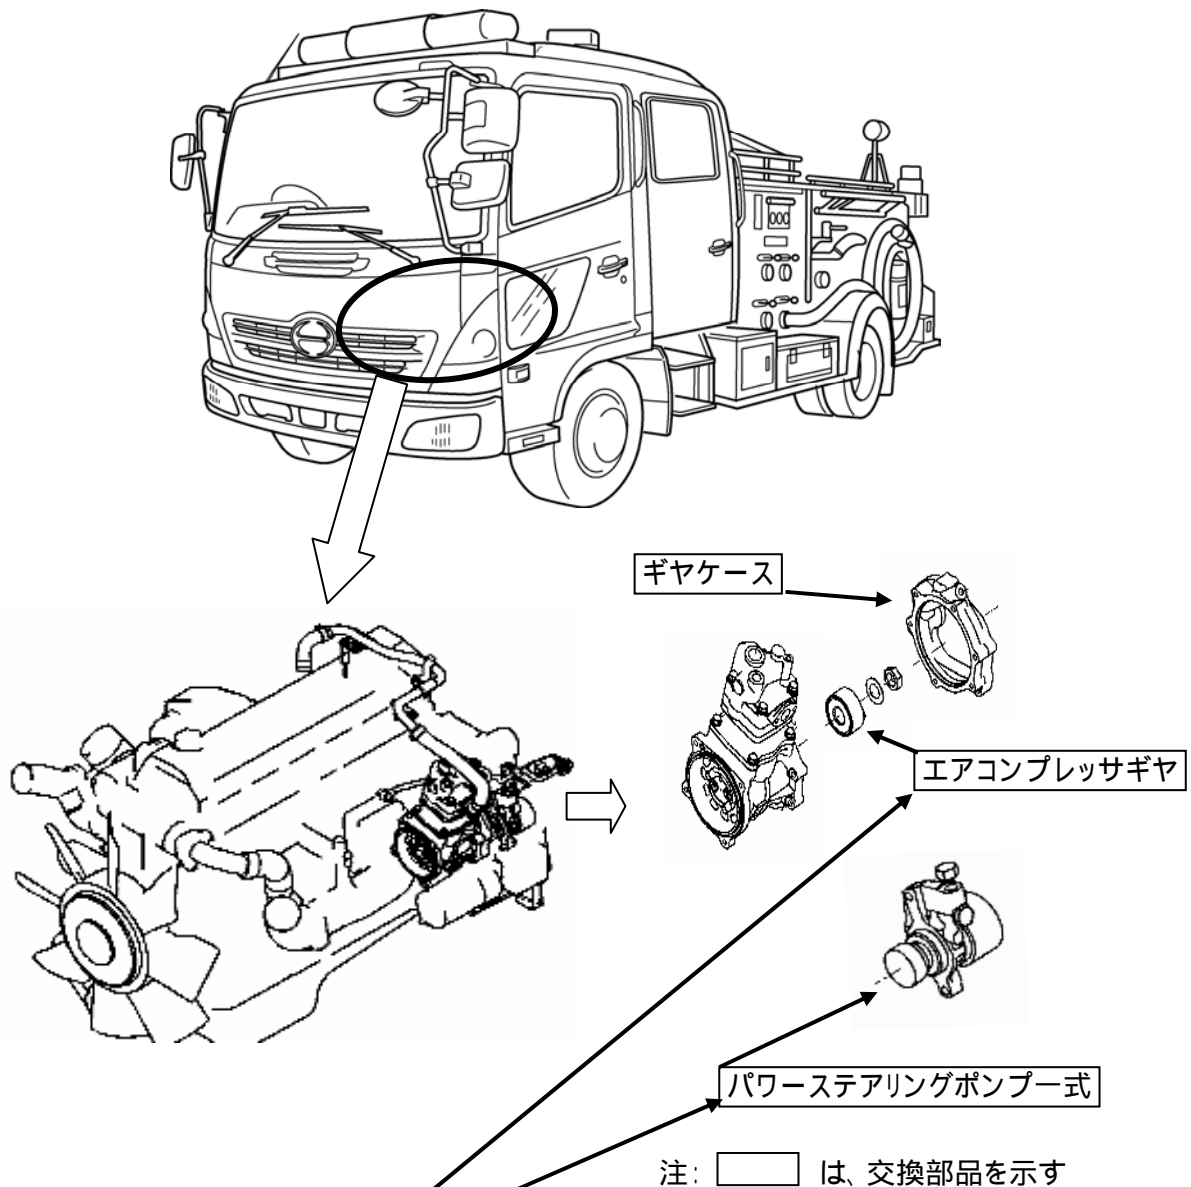

基準不適合発生箇所

消防車において、エンジンのパワーステアリングポンプを取り付けるフライホイールハウジングの穴位置が不適切なため、パワーステアリングポンプギヤと当該ギヤに噛み合うエアコンプレッサギヤのバックラッシュがないものがある。そのため、当該ギヤが損傷して異音が発生し、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、パワーステアリングポンプシャフトが折損し、操舵力が増大して基準に適合しないおそれがある。

改善の内容

全車両、パワーステアリングポンプ式を対策品に交換するとともに、エアコンプレッサギヤ並びにギヤケースを交換する。

識別 ; 交換後のパワーステアリングポンプの裏面に黄色ペイントを塗布する。