




改善箇所説明図

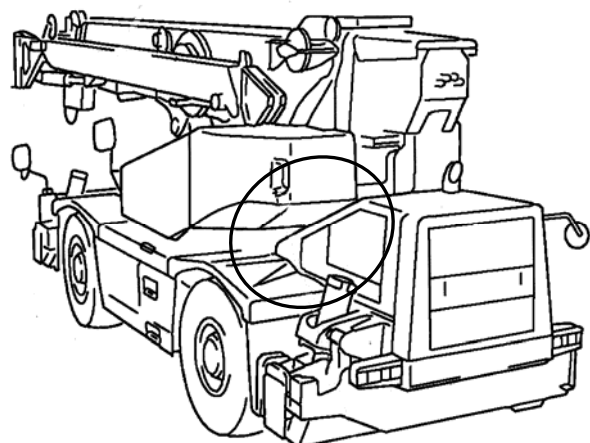


変速機

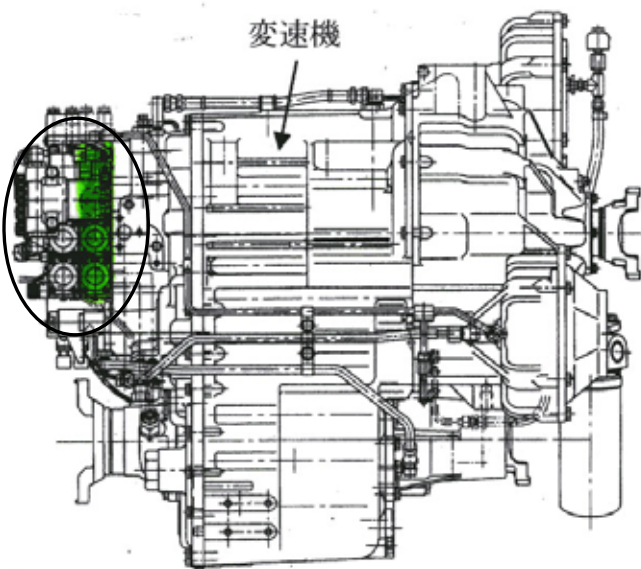

 Z視



スプール

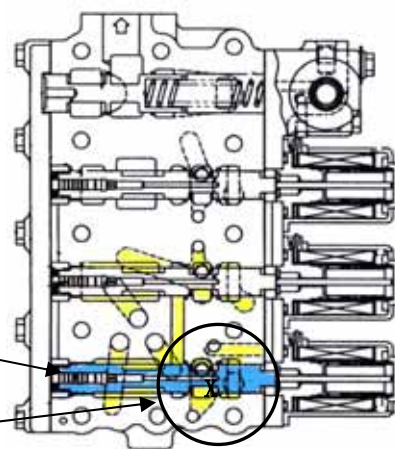

Z視

変速機
コントロールバルブ
上部バルブ

基準不適合箇所

注： は、交換部品を示す。

変速機のコントロールバルブにおいて、上部バルブにフィルタを設けていないため、内部に混入した異物を除去できないことがある。そのため、そのままの状態を使用続けると、クラッチ油圧を制御するスプールに異物を噛み込み、変速機が作動不良を起こし、最悪の場合、変速レバーが中立位置で車両が前進するおそれがある。

改善措置の内容： 全車両、変速機コントロールバルブの上部バルブをフィルタ付きの対策品と交換する。

識別： 当該バルブに黄色ペンキを塗布して識別する。