


改善箇所説明図

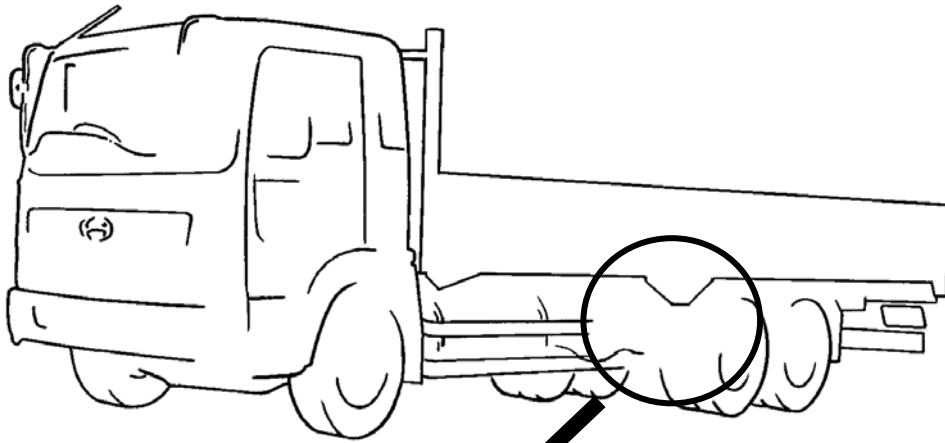

対象部位

後前軸の左右2ヶ所
(左図は後前軸左を表す)



ナイロンチューブ



ホルダー

ジョイント

ナイロンチューブ

基準不適合発生個所

注； 内は交換部品を示す。

後前軸の駐車ブレーキ（ホイールパーキングブレーキ）用エア配管（ナイロンチューブ）の取り回しが不適切なため、厳寒時、配管等に付着した雪が凍結して氷塊となり、ナイロンチューブに大きな荷重がかかることがある。そのため、ナイロンチューブが折損してエアが漏れ、走行中に駐車ブレーキが作動し、最悪の場合、後輪がロックするおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ナイロンチューブを対策品と交換するとともに取り回しを適切な位置に変更する。

識別；ネームプレートの車両後方上側の取付ビス頭部に黄色ペイントを塗布する。