


改善箇所説明図

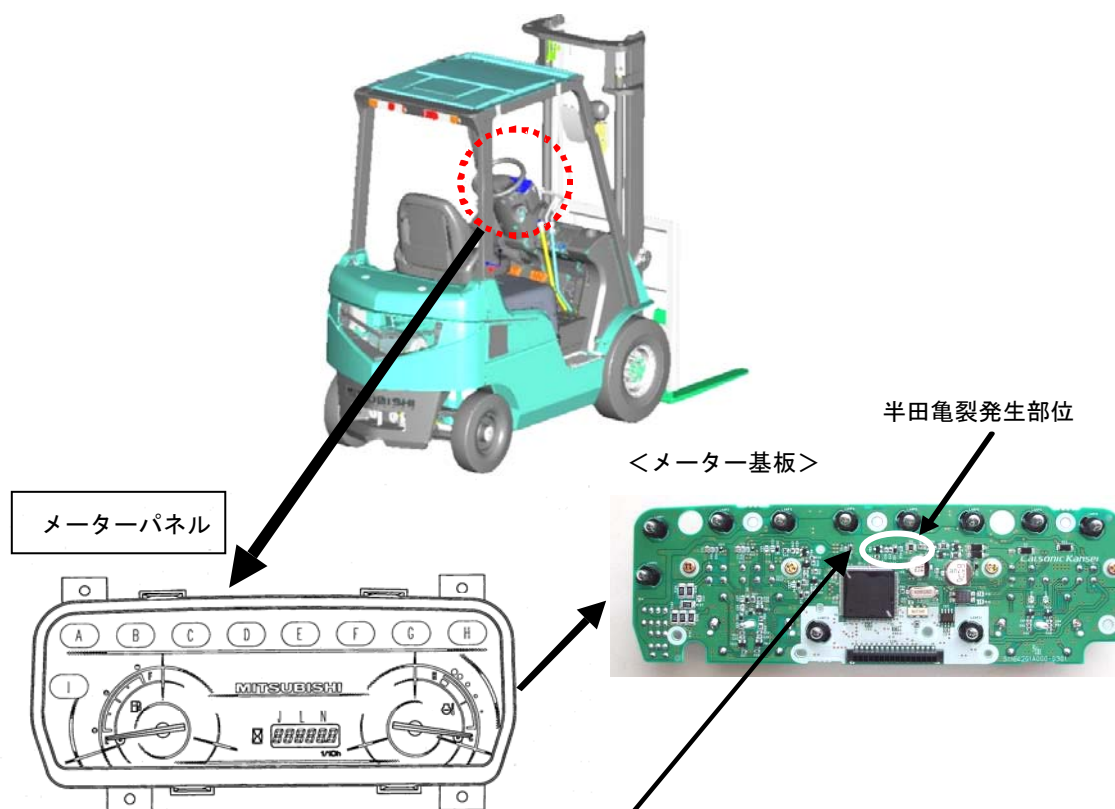

注：□ は、交換部品を示す

基準不適合発生箇所

自動変速機付車において、メーターパネルの基板が不適切なため、メーター内部の温度上昇による基板の熱膨張の繰返しにより、抵抗半田部に亀裂が生じるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行し、シフトチェンジしてもパネル内のシフト位置情報が更新されなくなり、最悪の場合、前後進の切り替えができず、シフト位置と逆方向に走行するおそれがある。

改善内容

全車両、メーターパネルを対策品と交換する。

識別

メーターパネル裏面に、白ペイントを塗布する。