

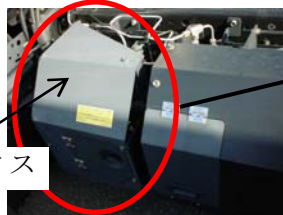



改善箇所説明図

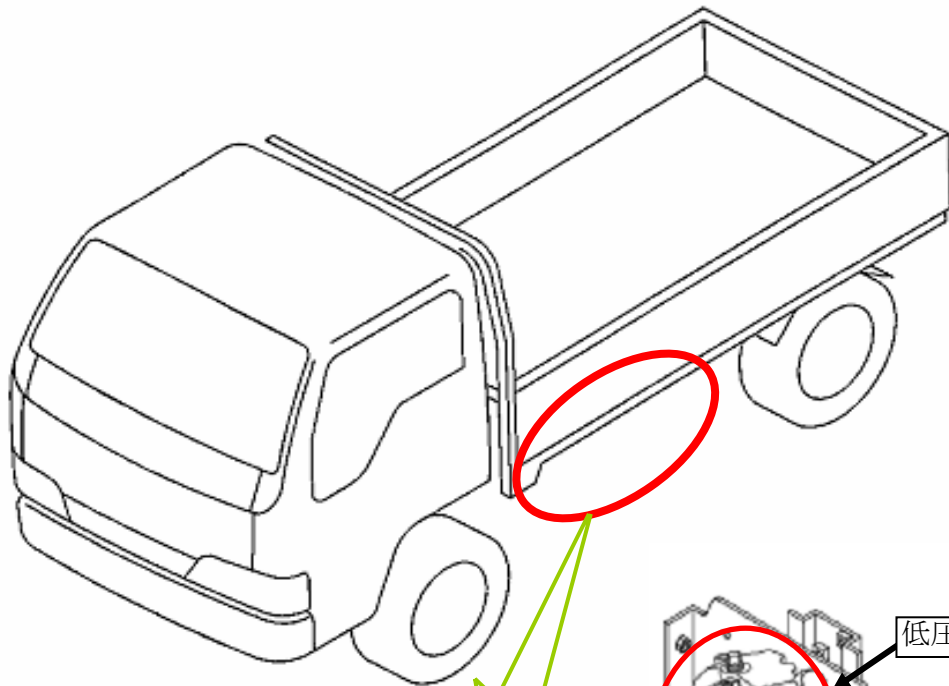

レギュレータボックス

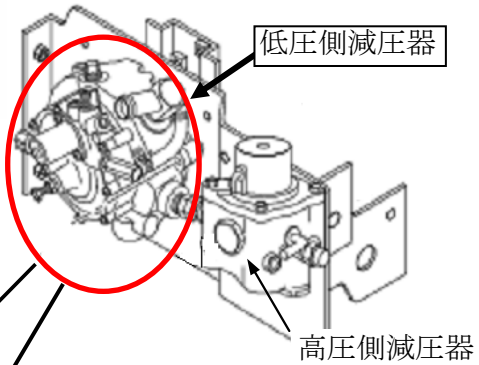

基準不適合箇所

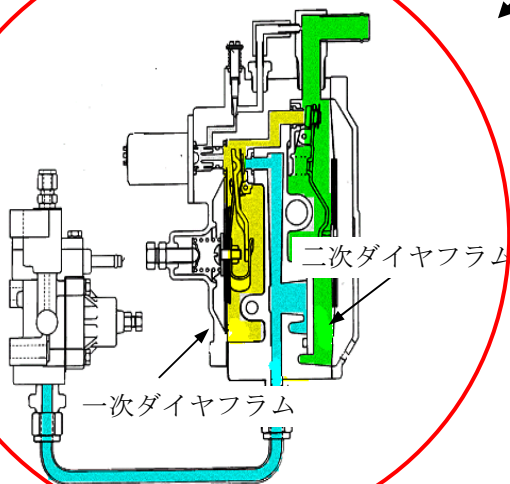

圧縮天然ガス自動車（CNG車）において、燃料を供給する低压側減圧器（レギュレータ）の一次ダイヤフラム（第一段階の減圧用）の強度が不足しているため、作動の繰り返しにより損傷するものがある。そのため、燃料濃度が濃くなりエンジン回転不調や始動不良となり、そのままの状態で使用を続けるとバックファイアが発生することがあり、最悪の場合、二次ダイヤフラムが破損して燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容：全車両、低压側減圧器を対策品と交換する。

識別：低压側減圧器に黄色ペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。