
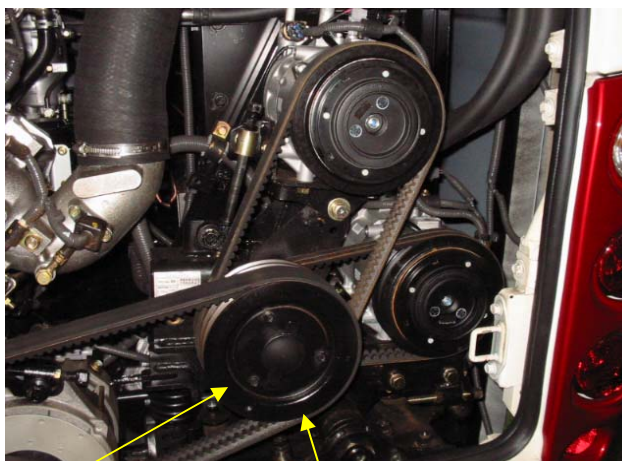


改善箇所説明図

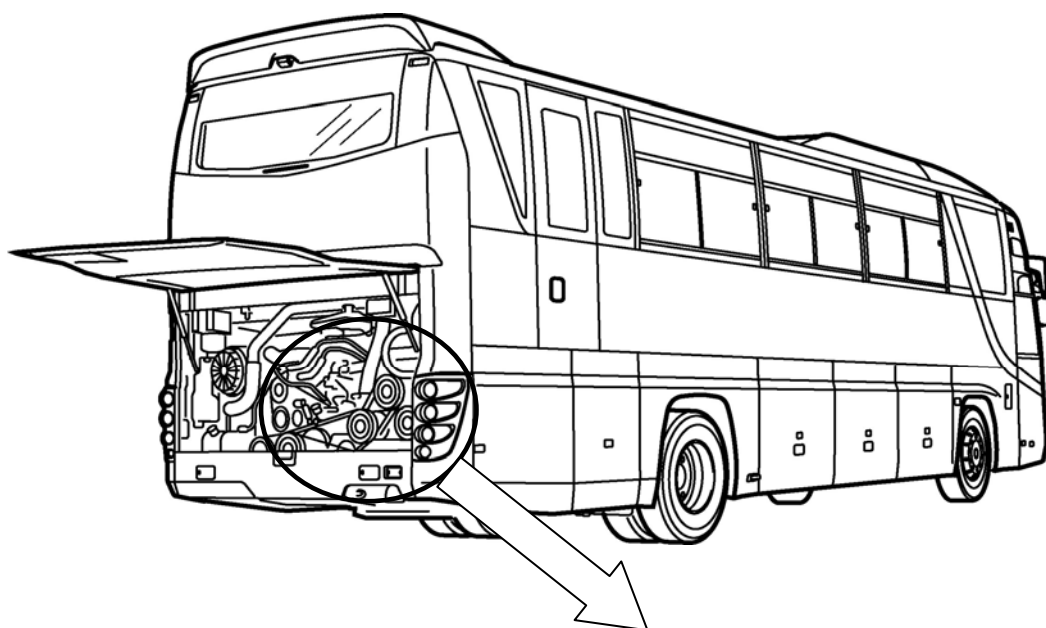

アイドルプーリ

基準不適合発生箇所

エアコン駆動用ベルトを保持するアイドルプーリの構造が不適切なため、当該プーリのベアリングを潤滑するグリスが飛散するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ベアリングが焼き付き、最悪の場合、プーリとベルトが擦れて発火するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該アイドルプーリを対策品と交換する。

部品は交換部品を示す。

識別；改善済車両には、乗降口の車両番号プレート左上に黄色ペイントを塗布する。