


改善箇所説明図 ②

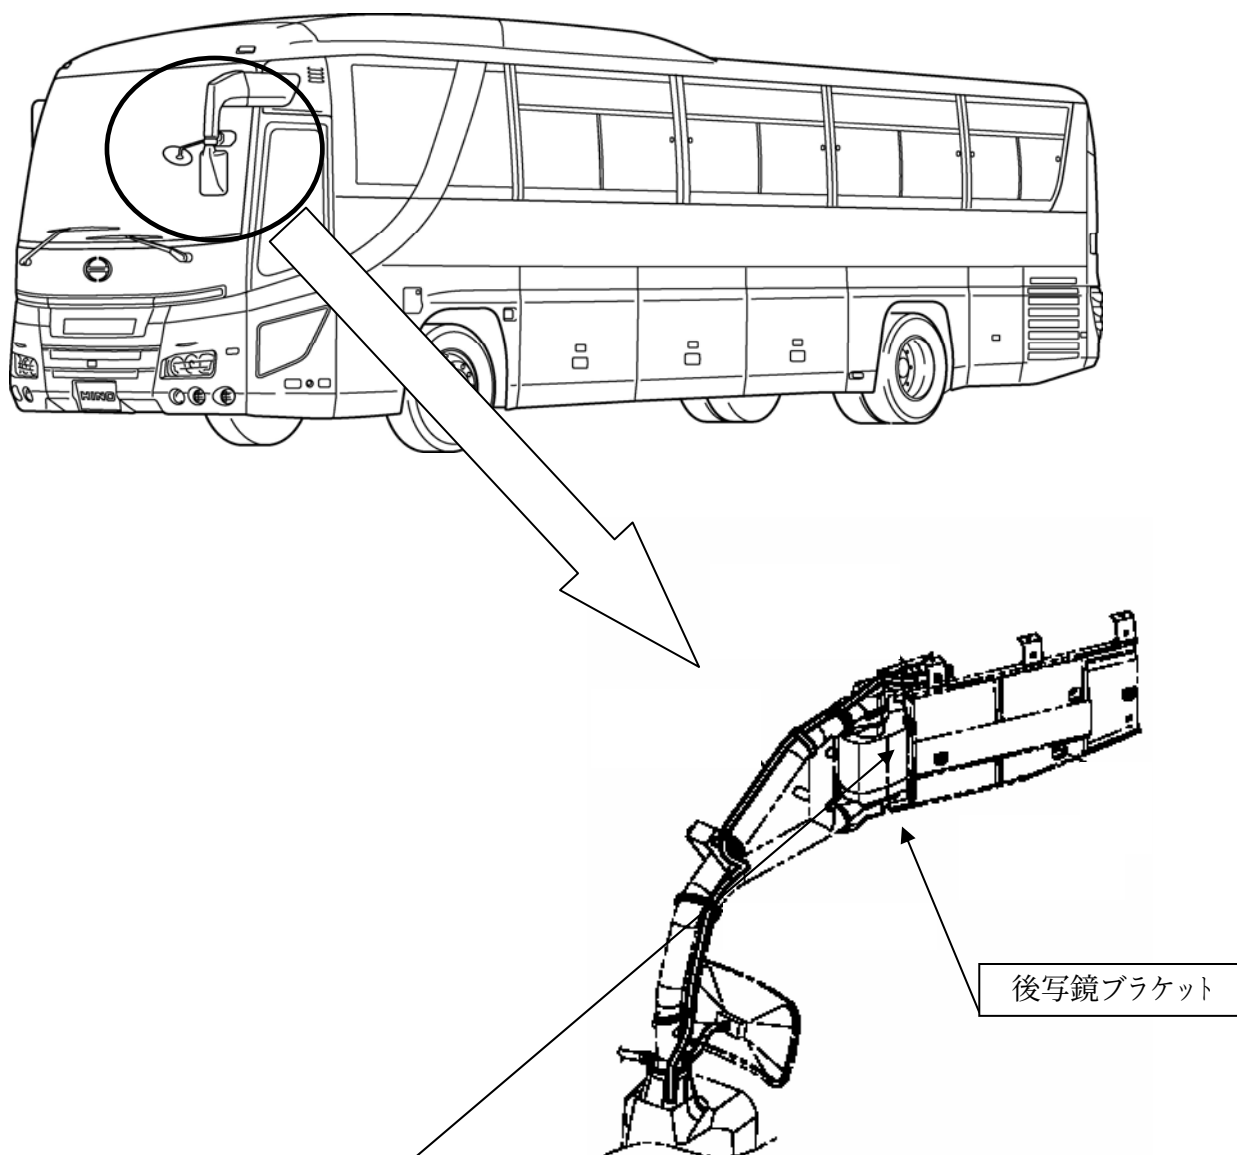

基準不適合発生箇所

左側後写鏡を取り付けるステーのブラケットの形状が不適切なため、車体側のブラケットとの間に隙間が生じて、ボルトを締め付けた際にステア側のブラケットに亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、当該後写鏡が脱落するおそれがある。

改善の内容

全車両、左側後写鏡ブラケットを対策品と交換する。

部品は交換部品を示す。

識別；改善済車両には、乗降口の車両番号プレート左上に黄色ペイントを塗布する。