


## 改善箇所説明図

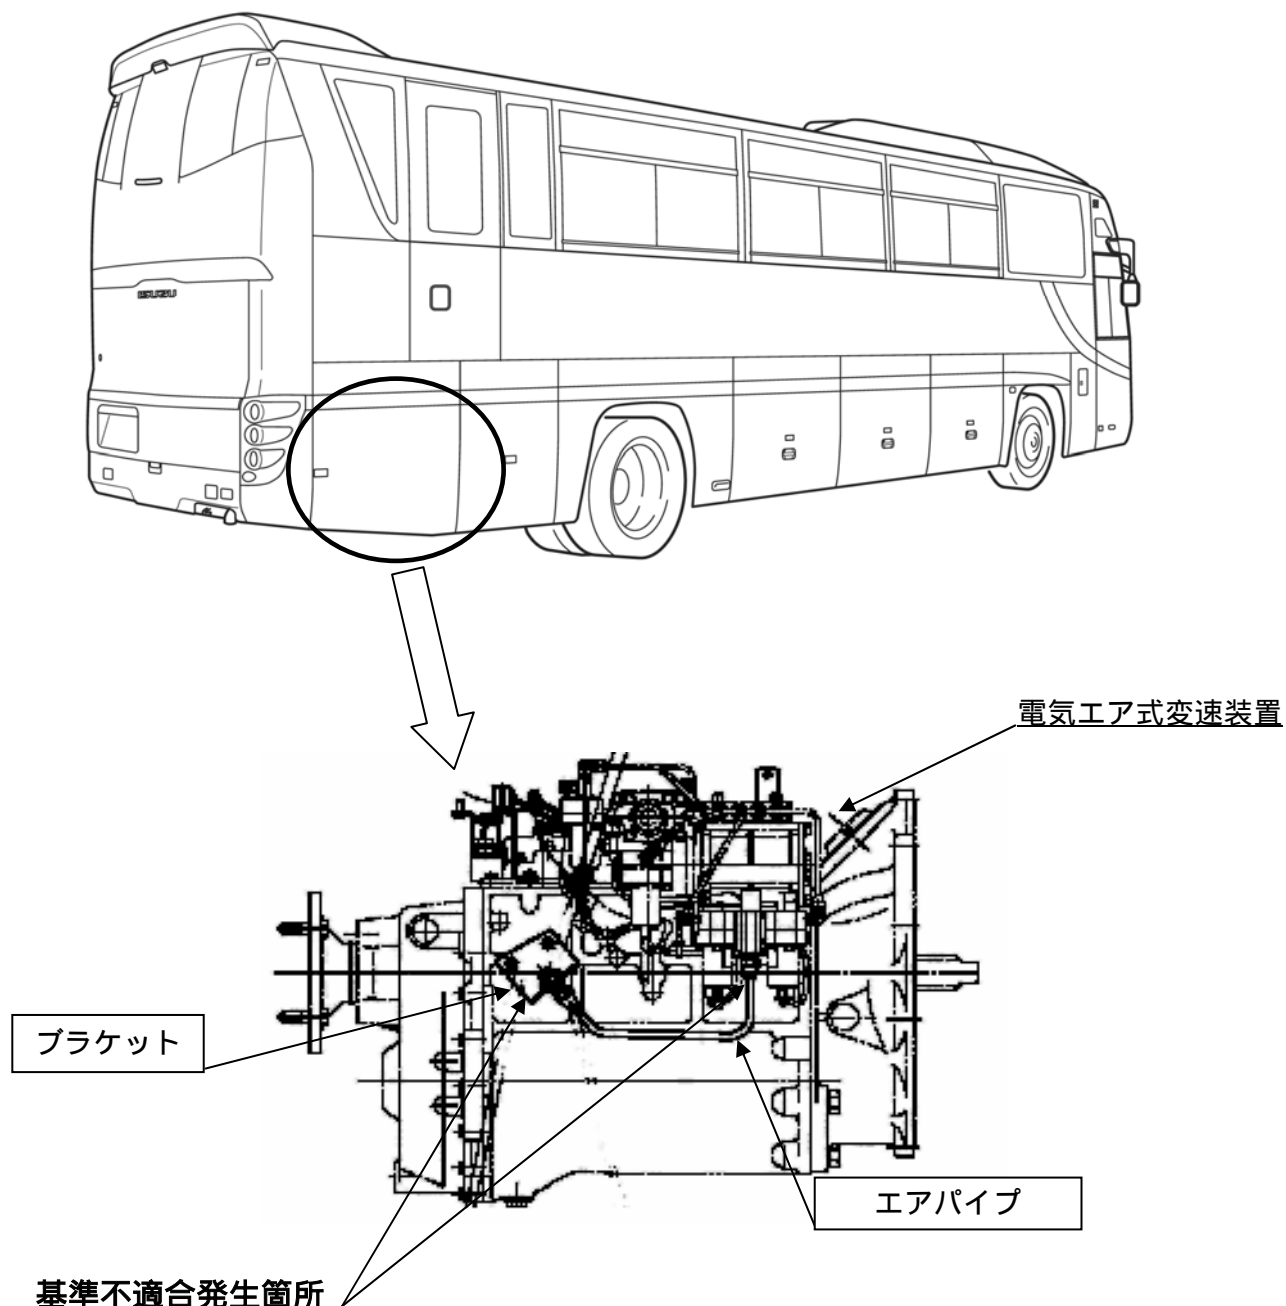

### 基準不適合発生箇所

電気エア式変速機用エアパイプを固定するブラケットの強度が不足しているため、エンジンの振動により当該パイプに亀裂が発生するものがある。そのため、エアが漏れて、最悪の場合、変速できなくなるおそれがある。

**改善の内容:** 全車両、当該ブラケットを対策品と交換するとともにエアパイプを新品と交換する。

**識別:** 乗降口の車両番号プレート左上に黄色ペイントを塗布する。

部品は交換部品を示す。