


改善箇所説明図

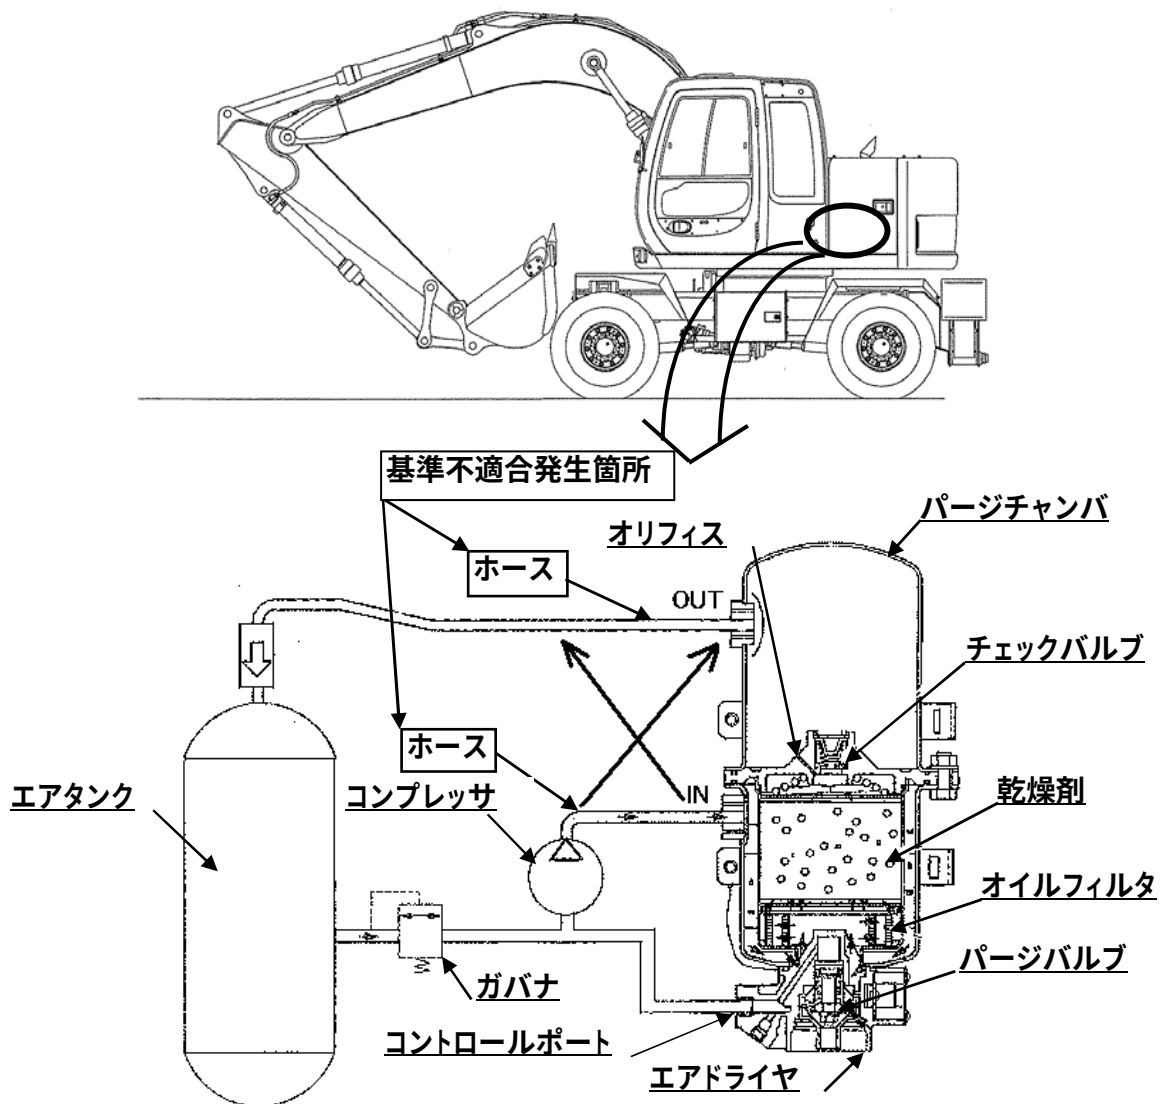

空気式制動装置において、エアコンプレッサとエアドライヤの間のホースを誤装着したため、乾燥されていない空気がパージチャンバ内に送り込まれ、冬季に空気中の水分がチェックバルブとオリフィス部で凍結し、エアタンクに圧縮空気が送れなくなり、主ブレーキが効かなくなるおそれがある。

改善内容

全車両、エアドライヤホースを正規位置に組替えるとともに、パージチャンバ内の清掃を行なう。