


改善箇所説明図

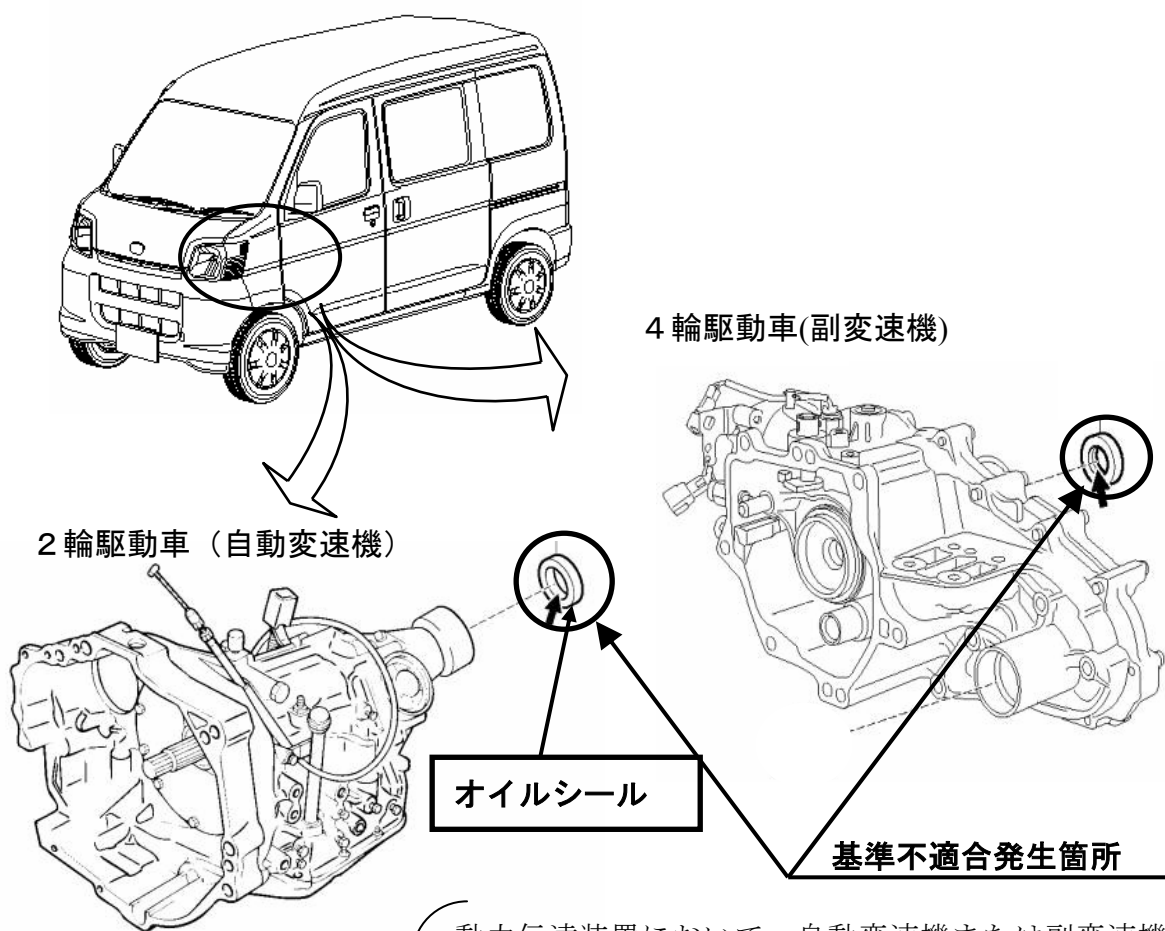

動力伝達装置において、自動変速機または副変速機の組立工程で出力軸の回転状態を確認する治具が不適切なため、当該部のオイルシールを傷つけたものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、シール部からオイルが漏れ、最悪の場合、自動変速機または副変速機の潤滑が不足し走行不能となるおそれがある。

識別：点検・作業完了後は、運転席シート下の車台番号打刻位置の横に黄色ペイントを塗布す

改善措置の内容

全車両、自動変速機の製造番号を点検し、対象車両はオイルシールを新品と交換する。
またオイルが漏れているものについてはオイル量を点検し、規定量を下まわっているものは自動変速機または副変速機を新品に交換する。

注： は、交換部品を示す。