


改善箇所説明図

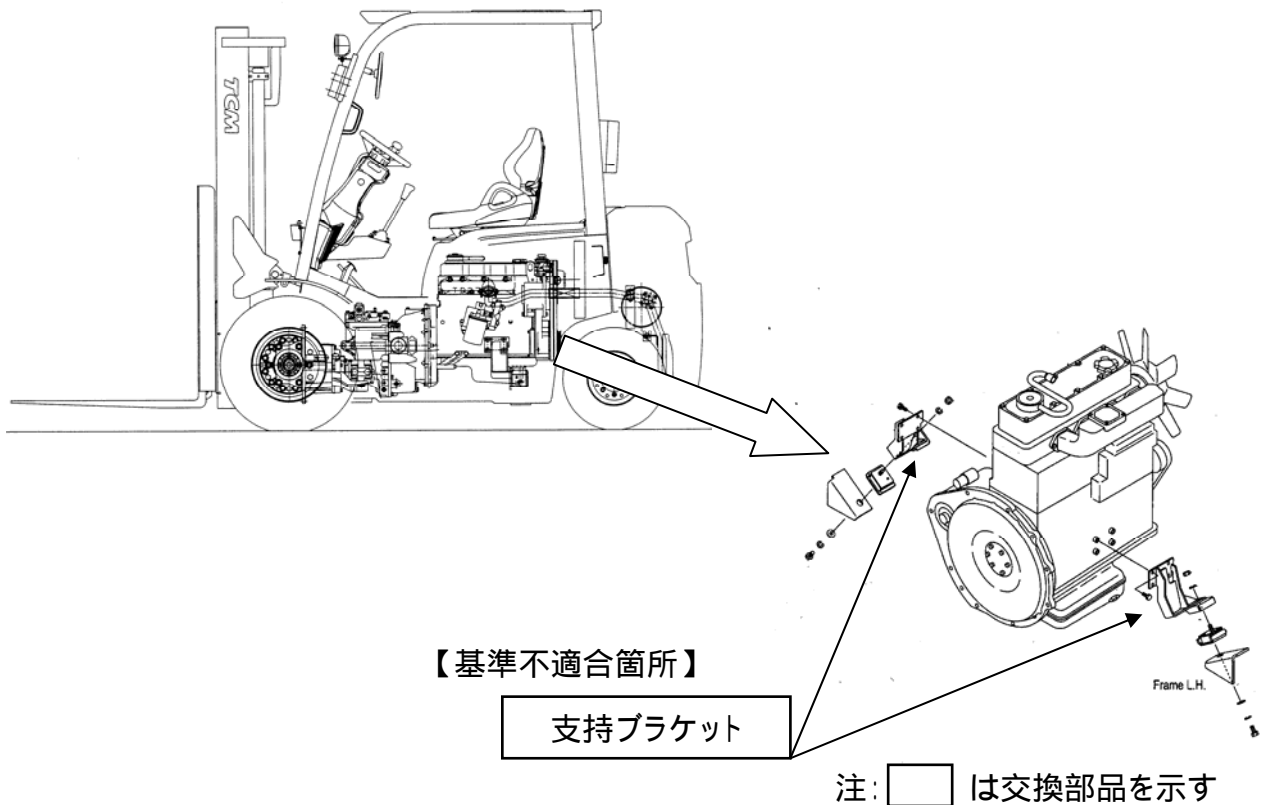

【不具合発生箇所】

ソリッドタイヤを装着した車両において、原動機を車体に支持している支持ブラケットの強度が不足しているため、走行中の振動により支持ブラケットに亀裂が生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、支持ブラケットが折損し原動機が外れて傾き、最悪の場合、排気管が折損して騒音が増大するおそれがある。

措置内容

全車両、当該支持ブラケットを対策品と交換する。

改善実施車は識別のため、支持ブラケットの側面に白ペンキでマーキングする。

現行部品

対策部品

白ペンキ

