


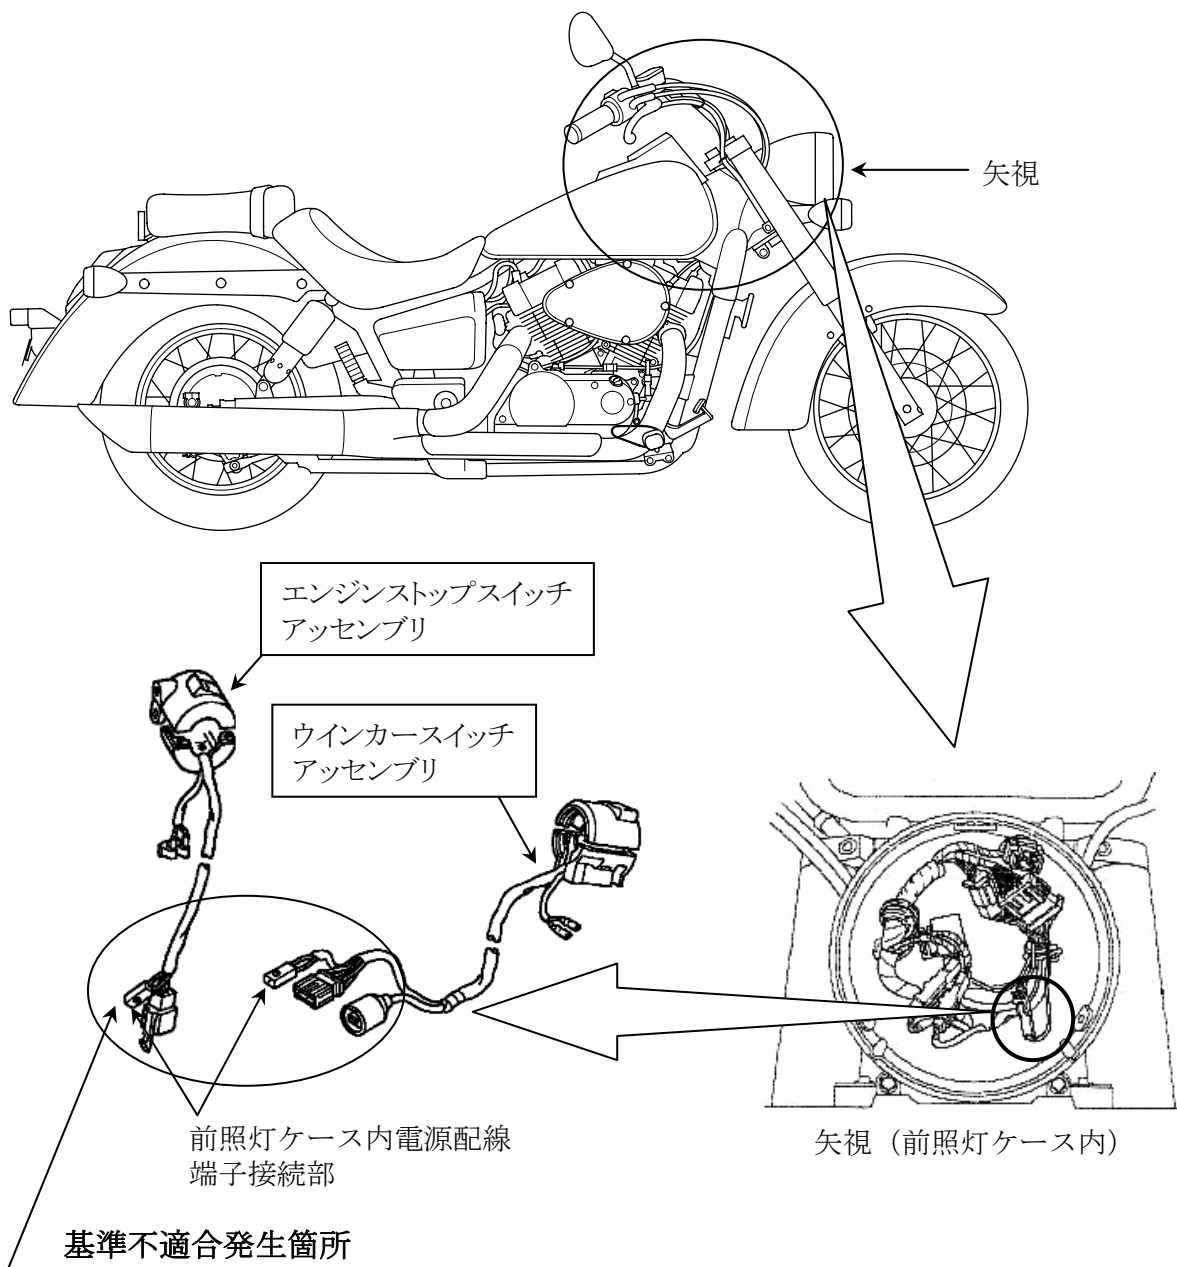

前照灯への電源供給用配線（エンジンストップスイッチアッセンブリ）の製造方法が不適切なため、前照灯ケース内配線端子接続部の接続にゆるいものがある。そのため、そのまま使用を続けると、走行時の振動により端子接続部が発熱して導通不良を起こし、前照灯が点灯しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、エンジンストップスイッチアッセンブリを良品と交換するとともに、ウインカースイッチアッセンブリを新品と交換する。

注： は交換部品を示す。