


改善箇所説明図

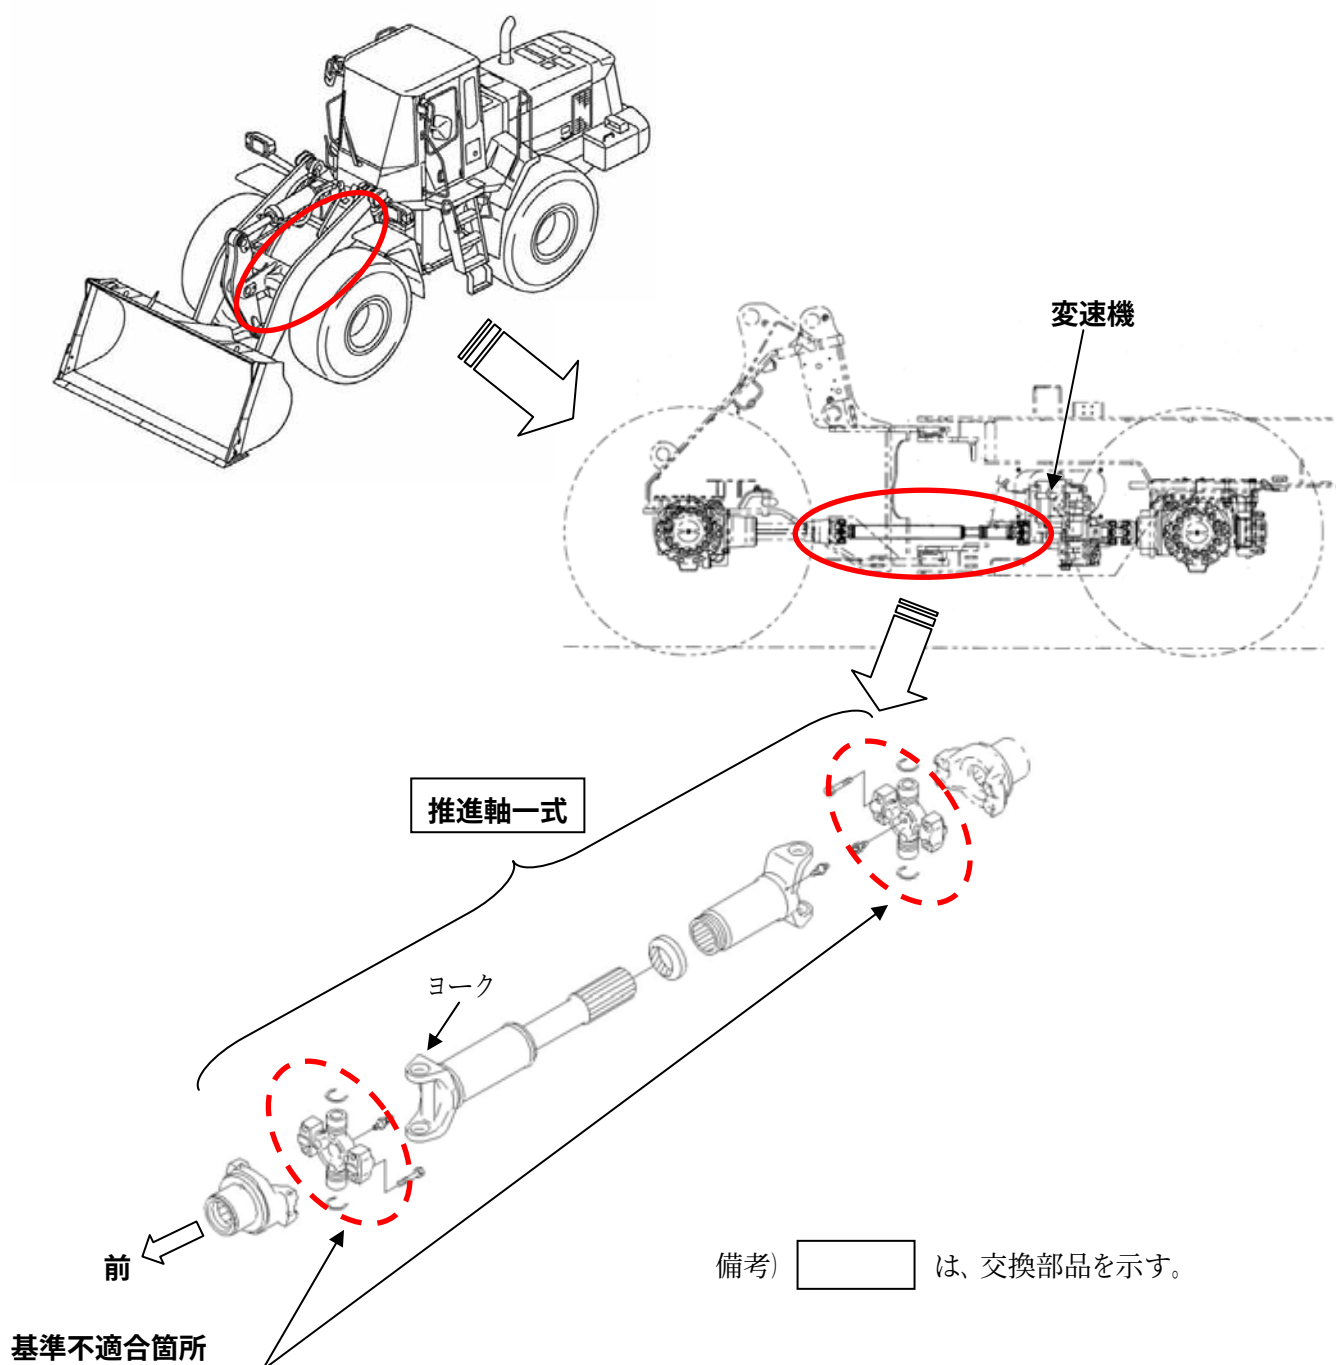

前車軸に動力を伝達する推進軸において、自在継手の加工が不適切なため強度が不足しているものがあり、作業中の高負荷の繰り返しにより当該継手軸部に亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行して、最悪の場合、自在継手が折損して走行できなくなるおそれがある。

改善措置の内容：全車両、当該推進軸一式を良品と交換する。

識別：推進軸のヨーク端面に黄色ペイントを塗布する。

