



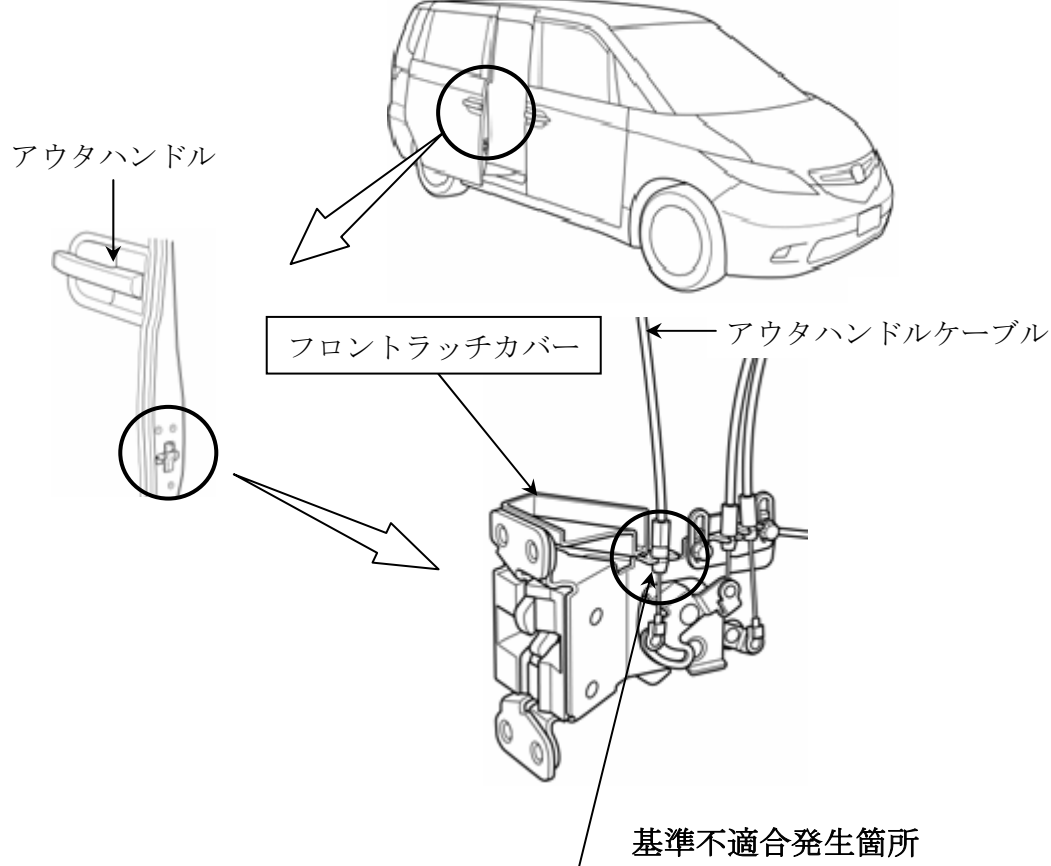

スライドドアのフロントラッチカバーの排水位置が不適切なため、排水された水がアウタハンドルケーブル下端に付着し、アウタハンドル操作時に水滴がケーブル内に引き込まれるものがある。そのため、低温時に水滴が凍結し、アウタハンドルでドアを開けた場合にケーブルの摺動抵抗でハンドルが戻らず、ドアを閉められなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、左右スライドドアのフロントラッチカバーを対策品と交換するとともに、アウタハンドルケーブル下端にグリスを塗布する。

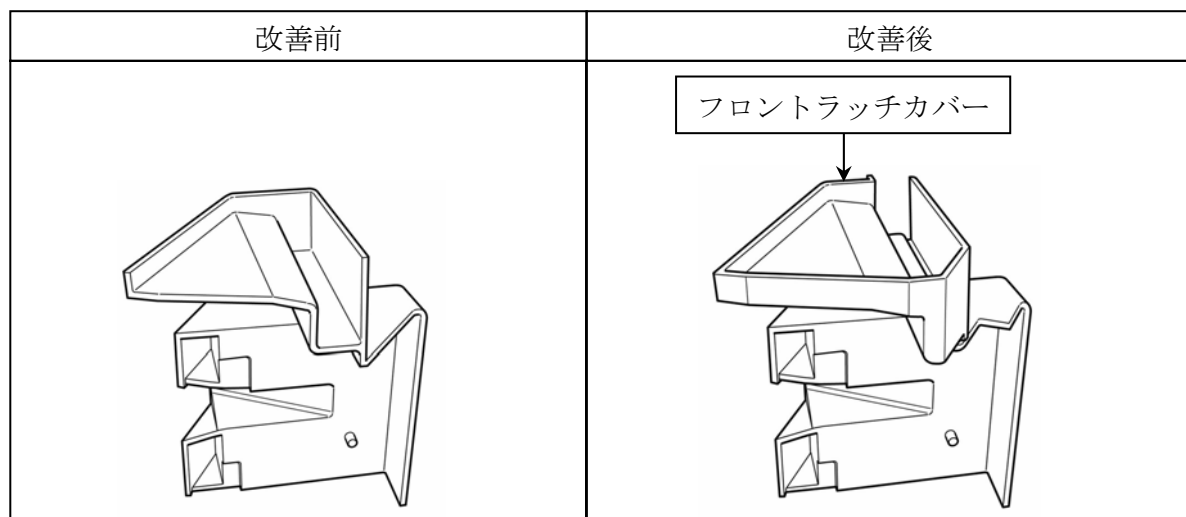

注：  は交換部品を示す。