


改善箇所説明図

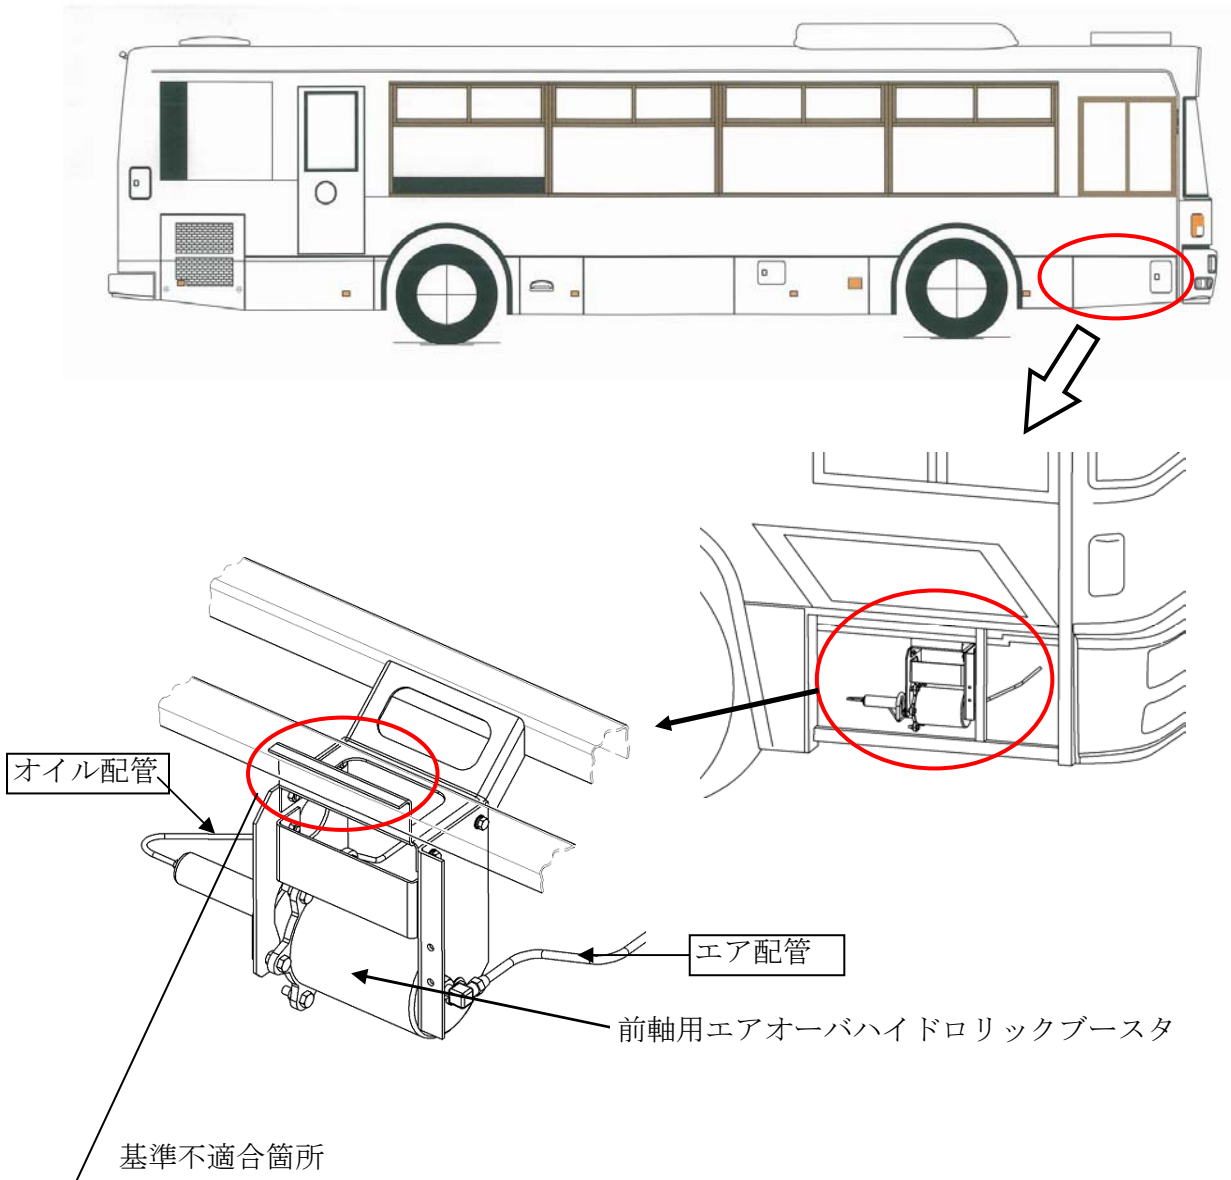

前軸用ブレーキにおいて、エアオーバハイドロリックブースタ取付金具の溶接指示が不適切なため、車体に確実に溶接されていないものがある。そのため、走行時にブースタが大きく振動し、接続されているエア配管またはオイル配管が損傷し、制動力が低下するおそれがある。

改善の内容：全車両、当該取付金具に補強部材を追加し、エア配管及びオイル配管を新品に交換する。

識別：前軸用エアオーバハイドロリックブースタ取付金具上部に白色ペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。