


改善箇所説明図

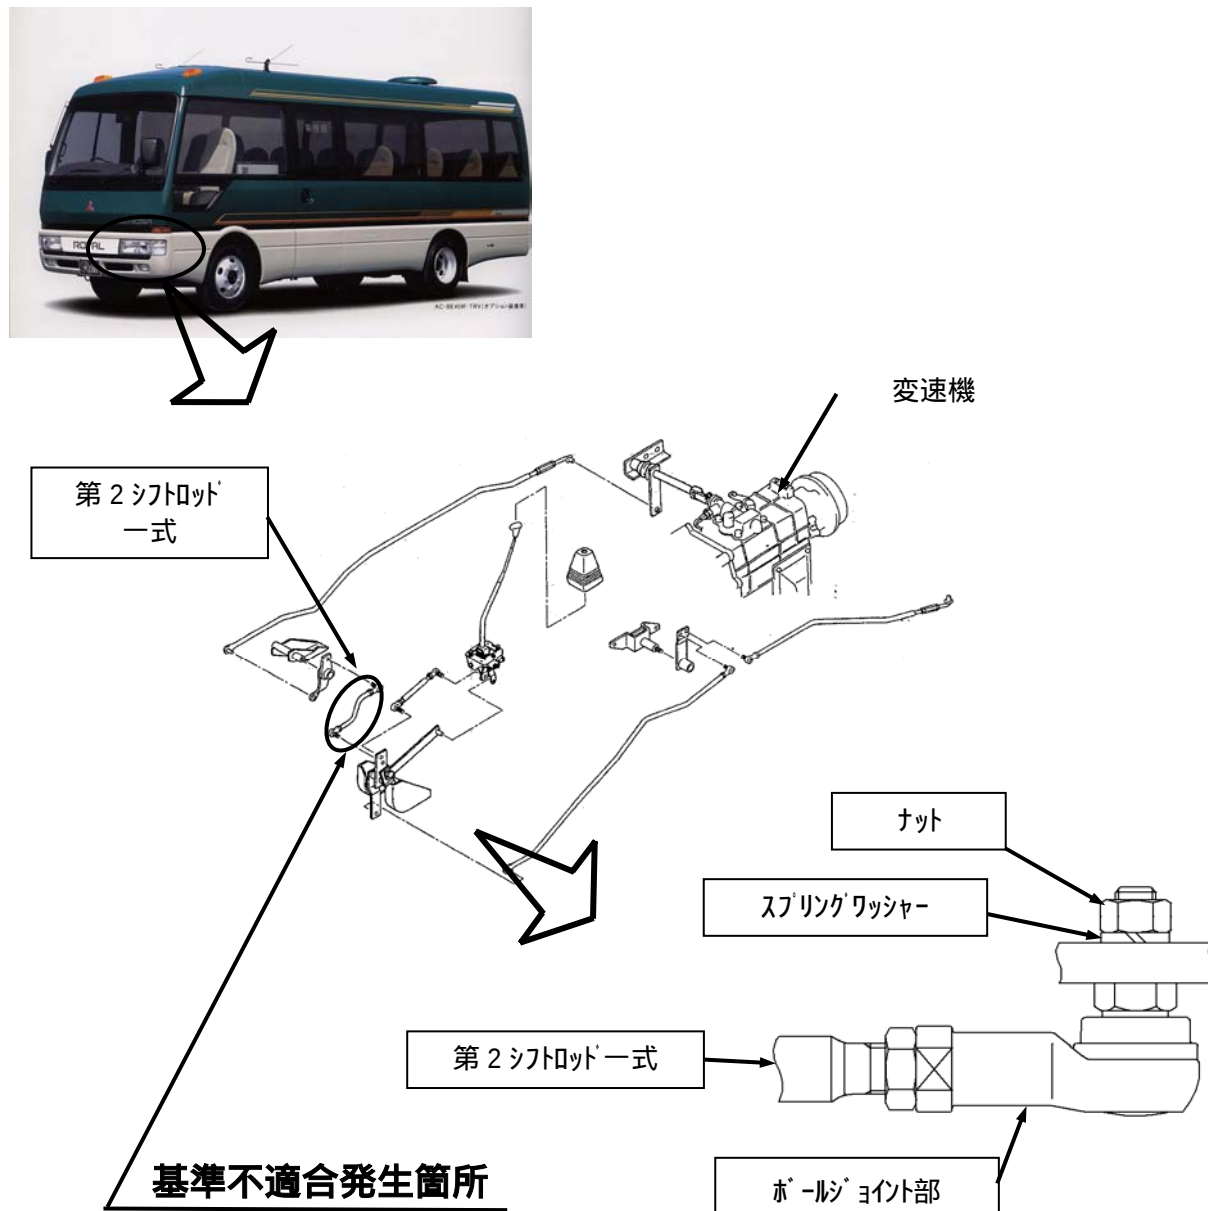

変速機の第2シフトロッドボールジョイント部の強度が不足しているため、変速操作時に亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該部が折損して変速不能となり、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、第2シフトロッド一式を対策品に交換する。

注：□ は交換部品を示す。

識別：作業完了車には、アクセルペダル右部壁面(車両銘板下部)に「LB - 11」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。