


改善箇所説明図

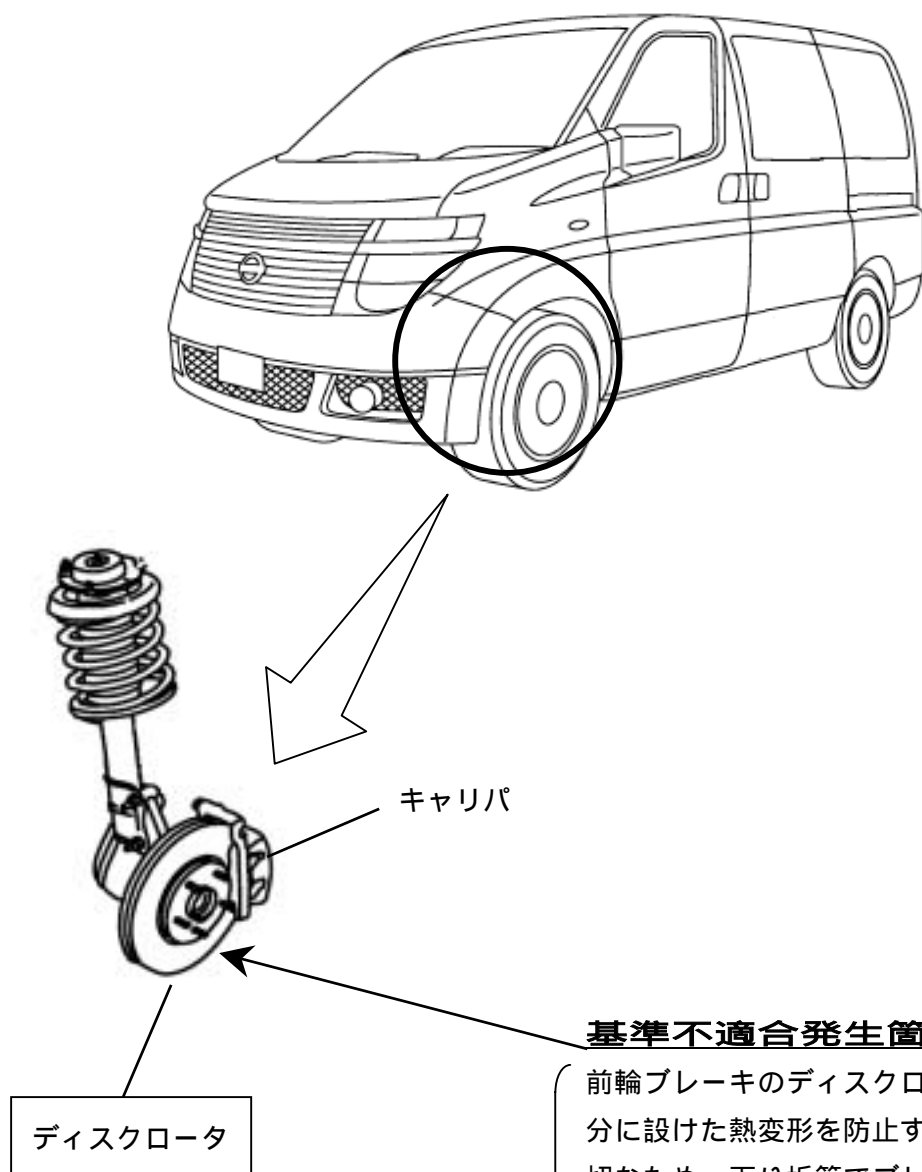

基準不適合発生箇所

前輪ブレーキのディスクロータにおいて、つけ根部分に設けた熱変形を防止するための溝の形状が不適切なため、下り坂等でブレーキを多用した際に発生する熱応力の繰り返しによりディスクロータに亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると亀裂が進行し、最悪の場合、ディスクロータが破断し、制動距離が長くなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ディスクロータを対策品と交換する。

識別：ホイールの穴部より、形状の差異を容易に識別できるため、特別な識別は行なわない。

注： は、交換部品を示す。