



改善箇所説明図

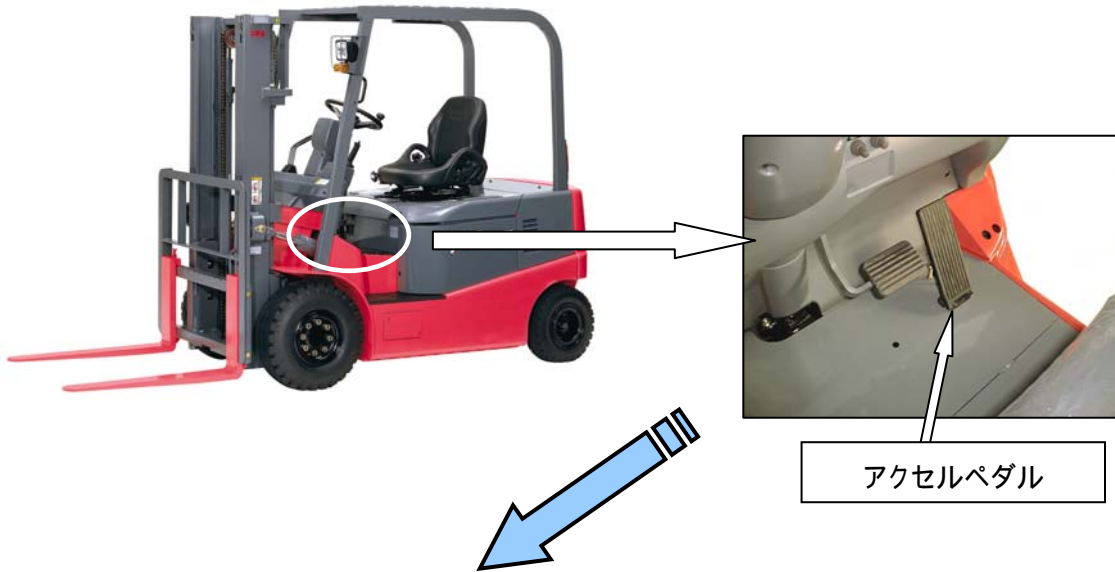

不適合発生箇所

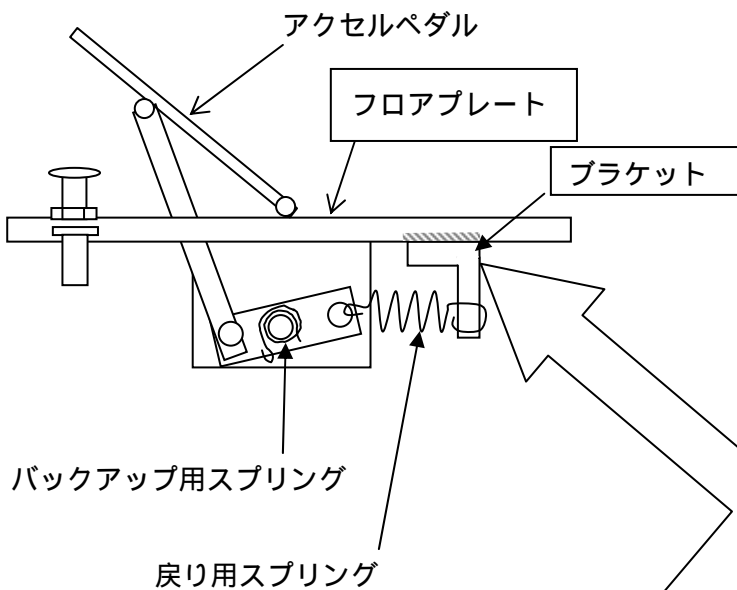

基準不適合発生箇所

アクセルペダルの戻り用スプリングを支持するブラケットの溶接が不適切なため、ブラケットの溶接が外れるものがある。そのため、戻り用スプリングが機能せず、バックアップ用のスプリングのみとなり、アクセルペダルの戻りが悪くなり、最悪の場合、アクセルペダルが戻らず原動機の回転が下がらなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、フロアプレートをブラケットが適切に溶接されたものと交換する。

注： 内は、交換部品を示す。

識別：白色のペイントをブラケットのスプリング支持穴の近辺に塗布する。