


# 改善箇所説明図

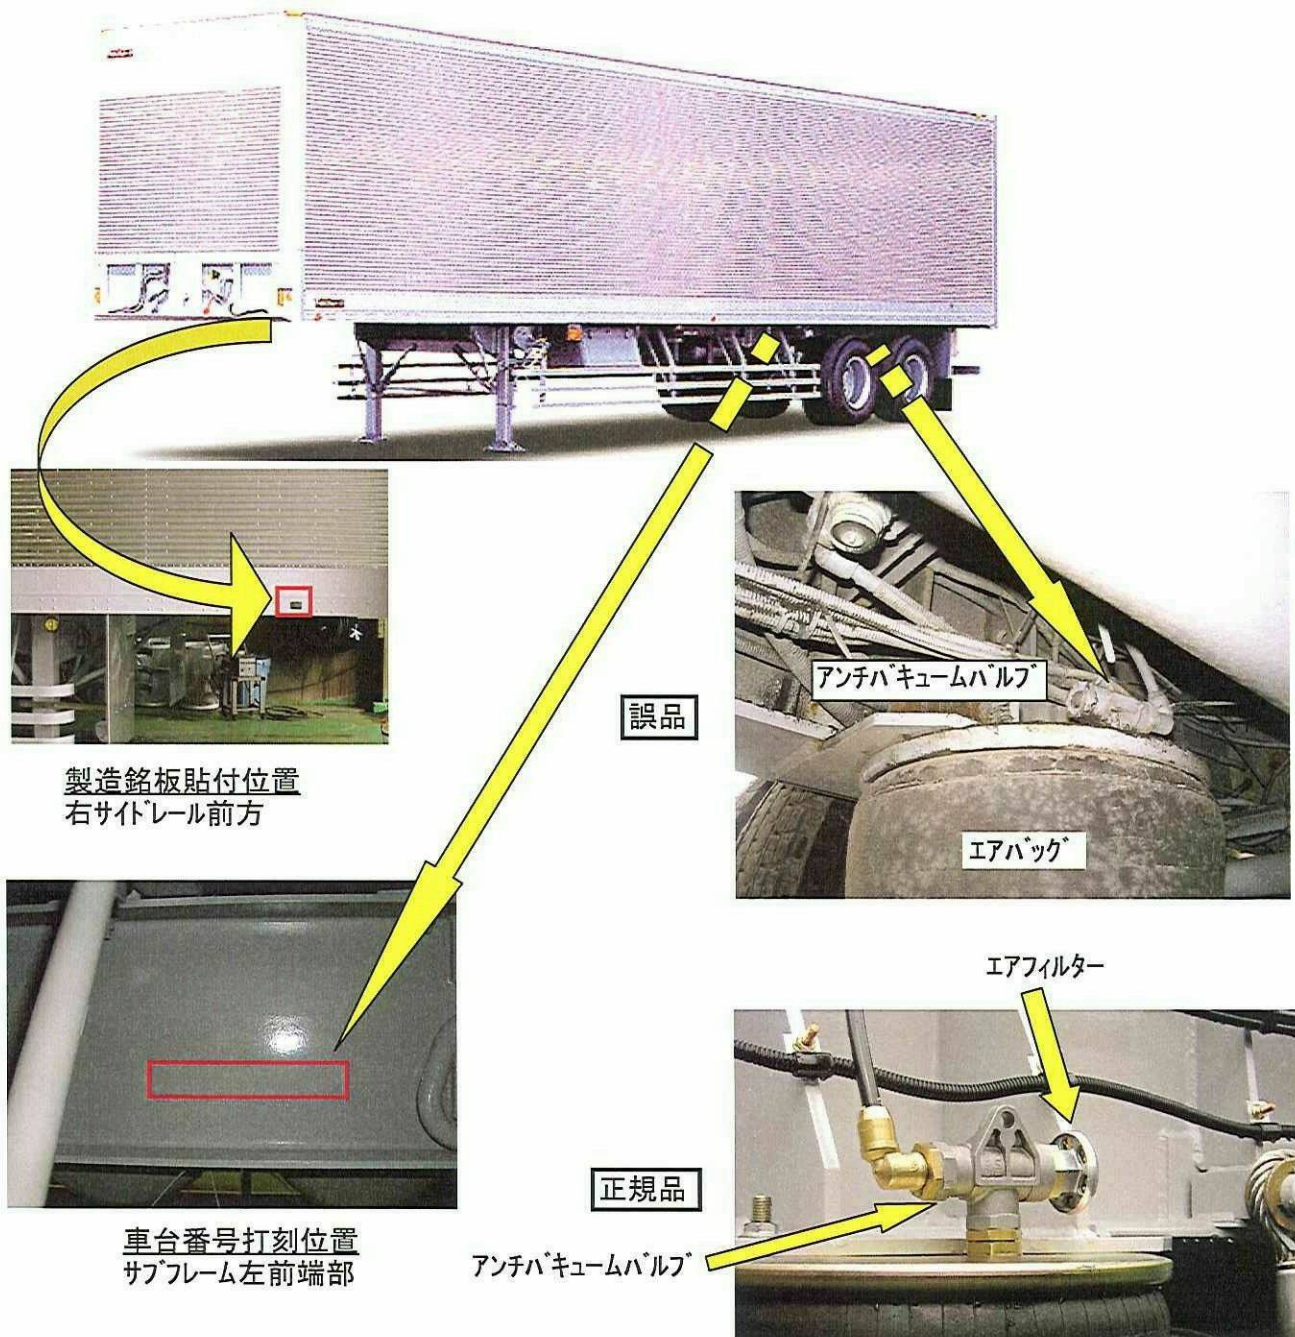

注:   は、交換部品を示す。

## 基準不適合発生箇所

リフトアクスル装置付セミ・トレーラに装着されているアンチバキュームバルブにおいて、エアフィルターが付いていないものがあり、このためにゴミが内部に侵入してエア漏れを発生することがある。そのため、このままで使用を続けるとエアバックが潰れた状態になり、最悪の場合、走行安定性を損なう恐れがある。

## 改善の内容

全車両、アンチバキュームバルブをエアフィルター付きの正規品(新品)と交換する。

## 識別

改善実施済車: 車台番号刻印位置にNo.のステッカーを貼る。