


改善箇所説明図

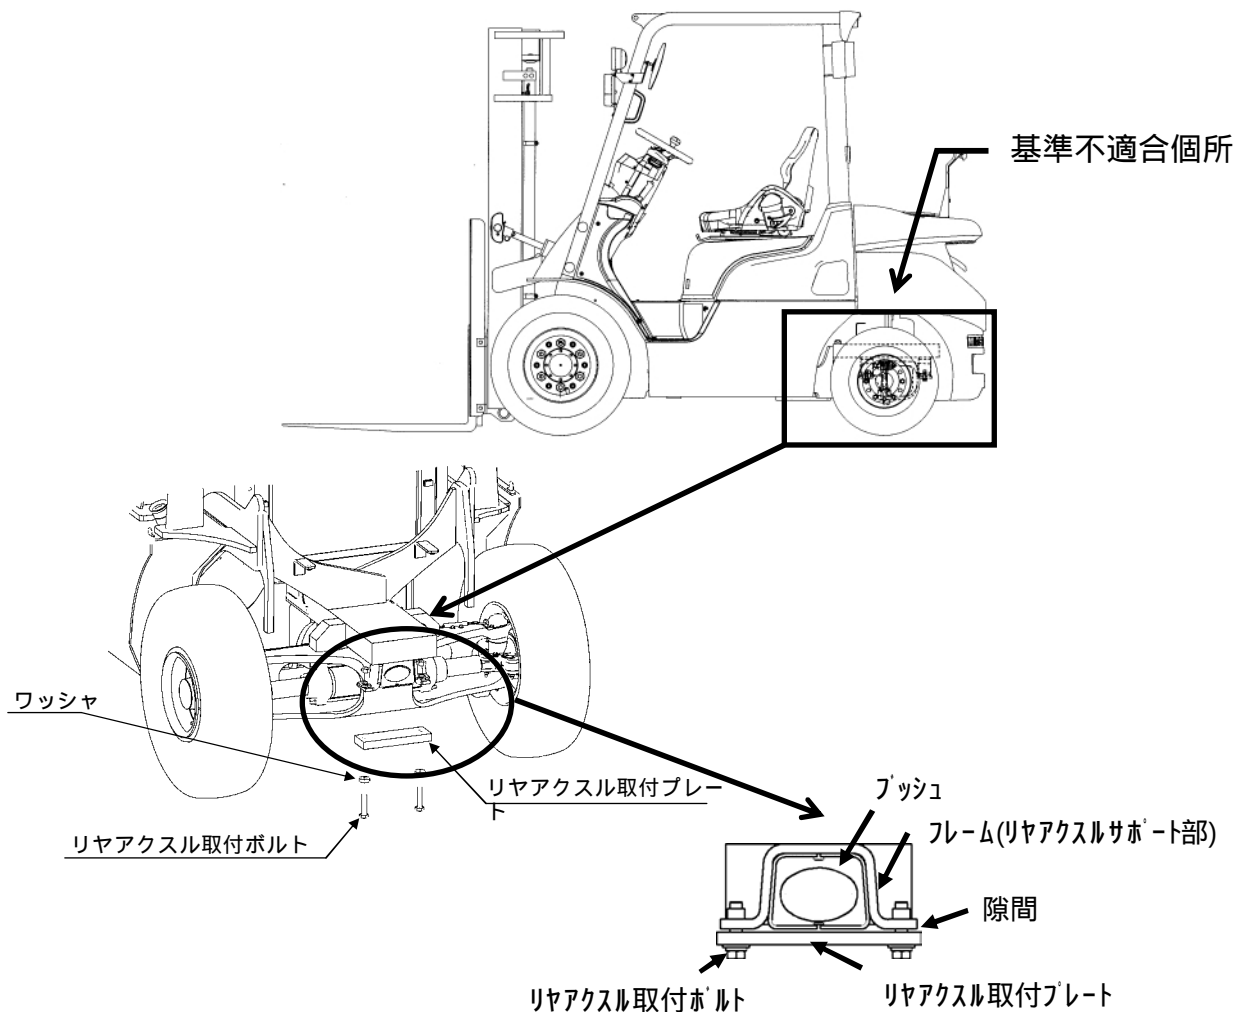

不具合発生箇所

リアアクスルにおいて、フレームのアクスルサポート部の加工が不適切なため、ブッシュが適正に組み付けられず、フレームとアクスル取付プレートに隙間が生じているものがある。そのため、そのまま使用を続けた場合、フレームとプレートを締結するボルトの締付トルクが低下し取付ボルトが緩み、プレートが脱落し、最悪の場合、フレームからリアアクスルが外れ、走行不能に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、当該部の隙間有無とボルト締付トルクを点検し、隙間が発生する場合は、シムを適宜枚数挿入して隙間が発生しないように措置する。

識別: リアアクスル取付プレートに、白ペイントを塗布する。