
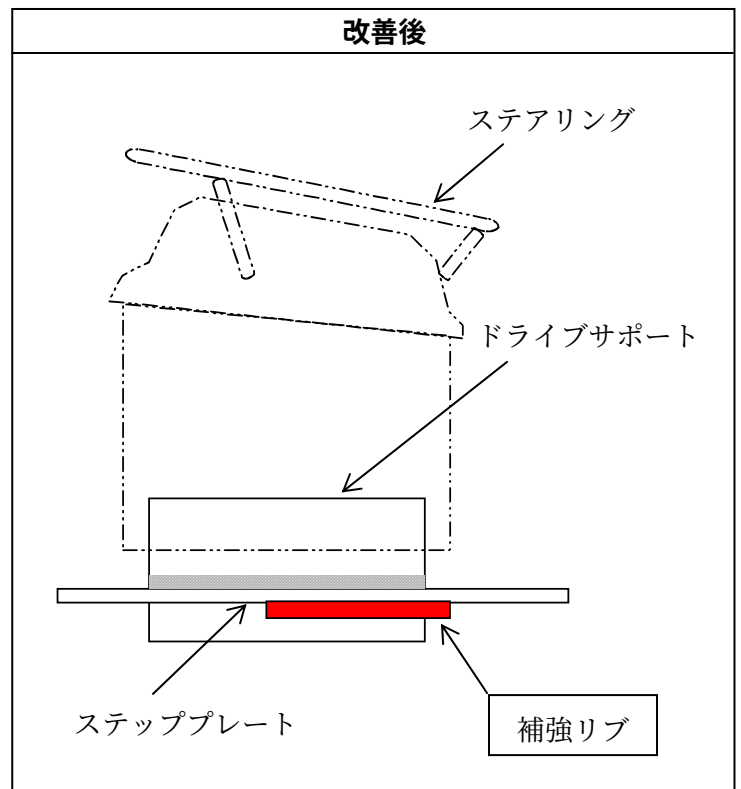
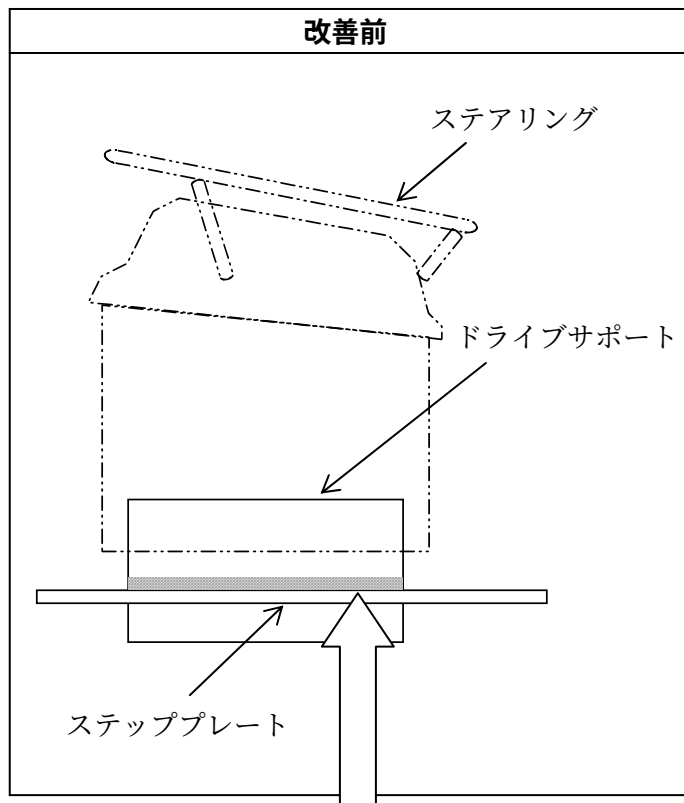
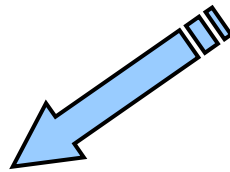


改善箇所説明図

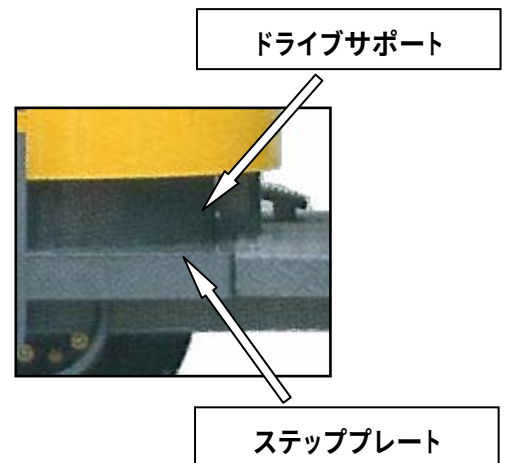

基準不適合発生箇所

車台フレームの溶接部分の強度が不足しているため、走行時の振動により操縦装置、動力伝達装置部分を支えるドライブサポートと荷台部分のステッププレートとの接合部の溶接箇所に亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると亀裂が進行し、最悪の場合、ドライブサポートとステッププレートが分離して走行できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ドライブサポートとステッププレートとの接合箇所へ補強リブを追加溶接する。

注：  は追加部品を示す。