


改善箇所説明図

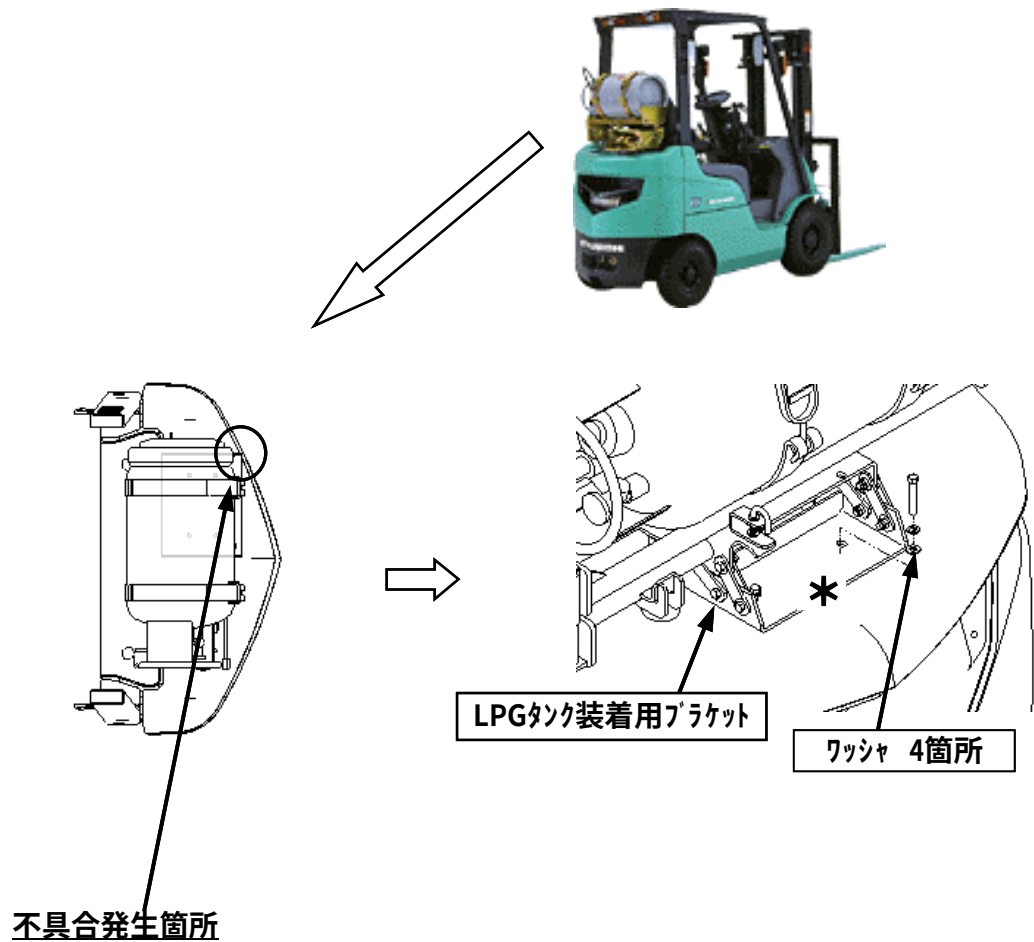

LPG車において、LPGタンク装着用ブラケットの取付位置が不適切なため、LPGタンク又はブラケットがカウンタウエイト外周部より突出し最外側となっているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、作業時等に他の物と接触し、最悪の場合、LPGタンクに損傷を与えるおそれがある。

改善の内容

全車両、LPGタンクの取付位置を確認し、LPGタンク又はブラケットがカウンタウエイト外周部より突出している場合は、当該ブラケットの取付穴を修正し、ワッシャを追加してはみ出さないように取付ける。

□ は修正、追加部品を示す。

識別：タンクブラケットの上図の＊部に白色ペイントを塗布する。