


改善箇所説明図

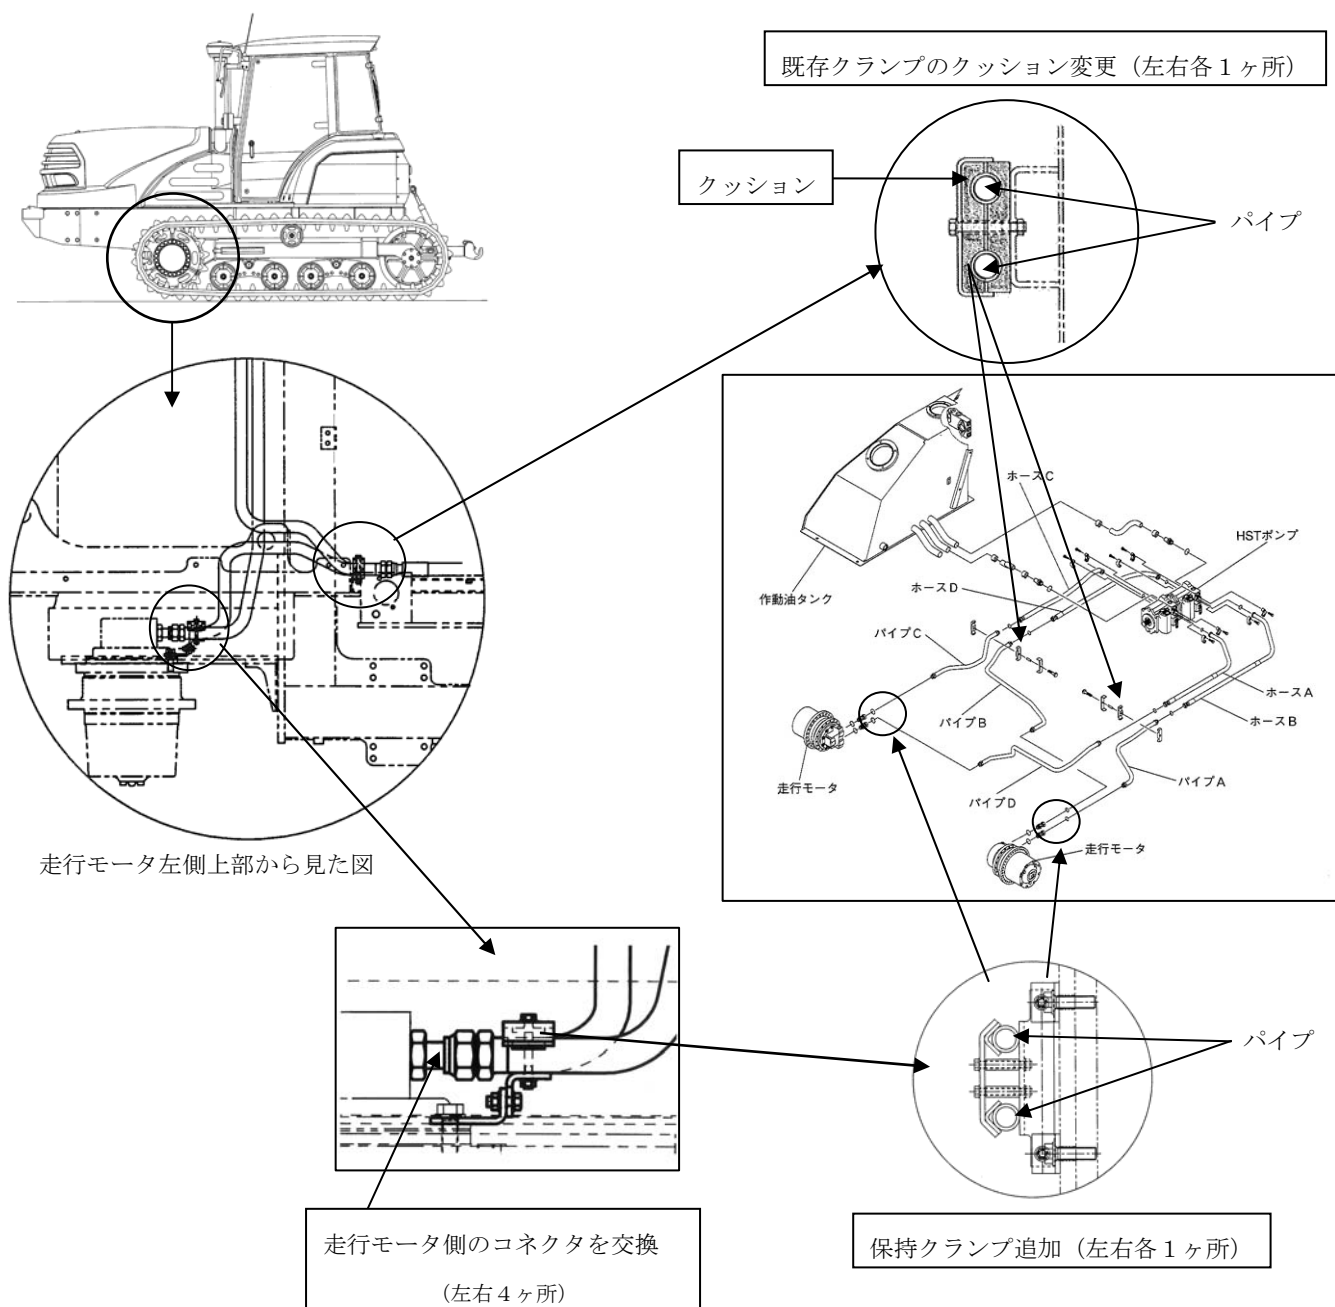

基準不適合発生箇所

動力伝達装置において、走行モータに油圧供給パイプを取り付ける際の組み付け方法が不適切なため、連結部でオイルが洩れるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、オイルが減少し、最悪の場合走行できなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、走行モータのコネクタを交換し、油圧供給パイプに保持クランプを追加すると共に、更に、油圧供給パイプの保持力向上のため既存クランプのクッション硬度を上げたものに交換する改善対策を行う。

注: ☐ は、交換及び追加部品を示す。

識別方法

追加部品にて識別する。