



① 改善箇所説明図(型式HV3000)

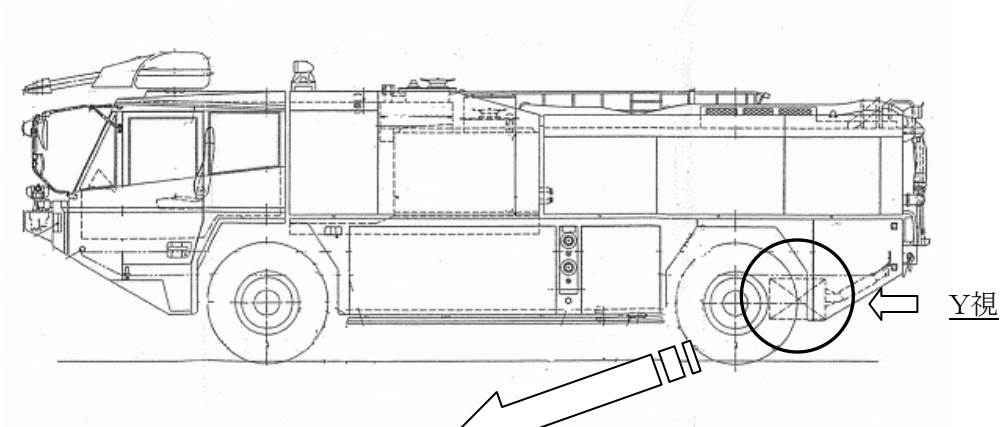

燃料タンク Y視

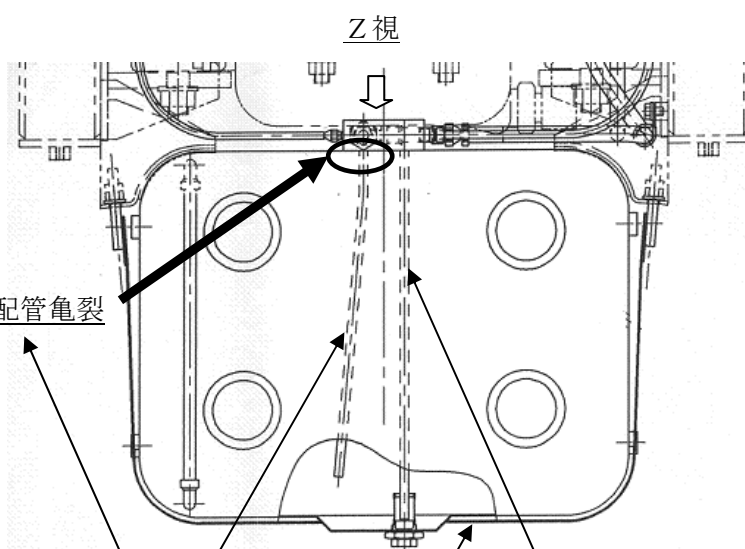


正規の戻り配管亀裂

正規の戻り配管

正規の供給配管

燃料タンク

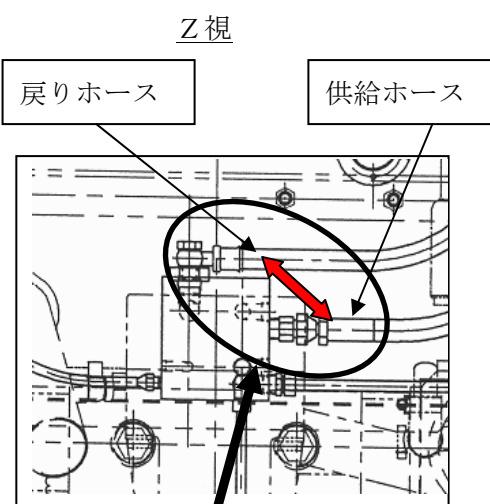

戻りホース

供給ホース

配管(ホース)の逆取付け

戻りホースが、供給ホースとなったため、配管の亀裂部より空気を吸い込み燃料供給ができず、原動機が停止した。

基準不適合発生箇所

注)   は交換部品を示す。

燃料タンクにおいて、設計図の誤記により、燃料の戻りホースと供給ホースが逆に取付けられている。また、燃料の戻り配管の固定方法が不適切なため、車両の振動により、取付け部に亀裂が発生することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂部位から空気を吸込み原動機に燃料が供給されず、最悪の場合、原動機が停止する、あるいは始動できなくなるおそれがある。

改善措置の内容： 全車両、燃料ホース及び燃料タンクを対策品と交換し、適正に取付ける。

識別： 燃料タンクの後面の右下に白ペイントを塗布し識別する。