


改善箇所説明図

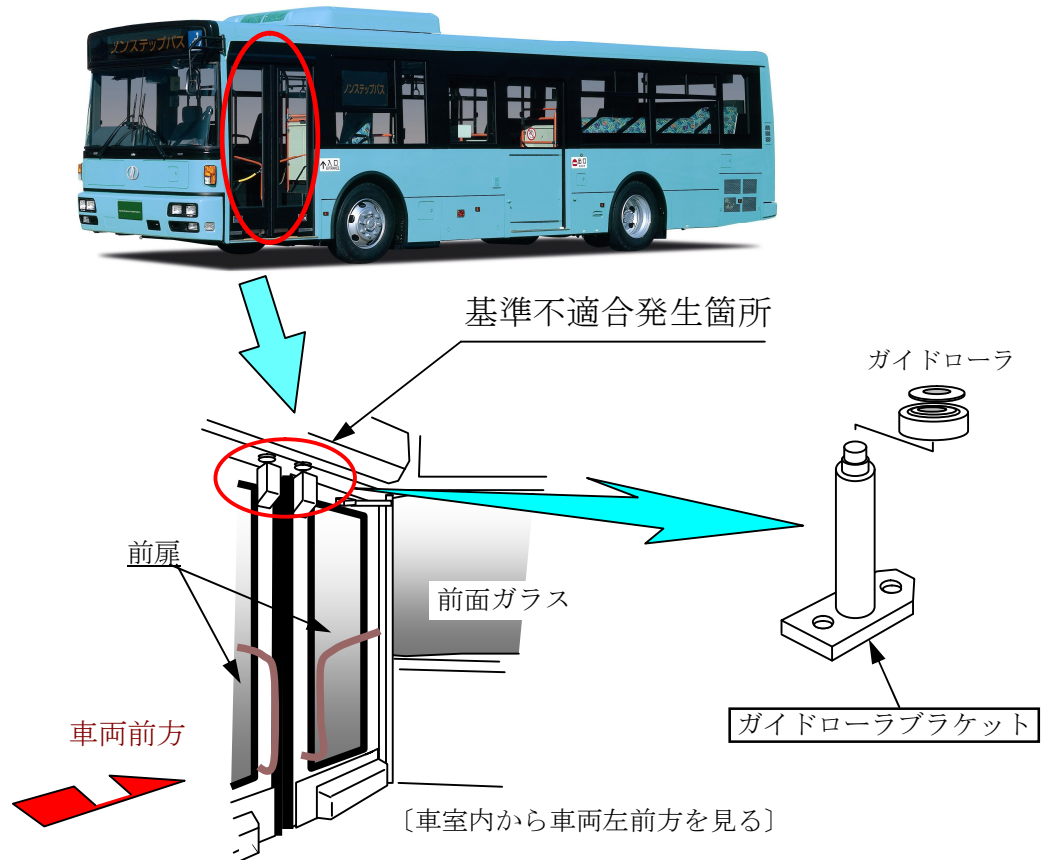

大型路線ノンステップバスのグライドスライド式前扉の開閉用のガイドローラブラケットにおいて、支柱と固定ブラケットの溶接方法が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ブラケットの溶接が剥がれ、最悪の場合、扉の開閉が出来なくなるおそれがある。

改善の内容 全車両、ガイドローラブラケットを対策品に交換する。	
改善前	改善後

注：□内は、交換部品を示す。

識別：ガイドローラブラケットに黄色ペイントを塗布する。