


改善箇所説明図

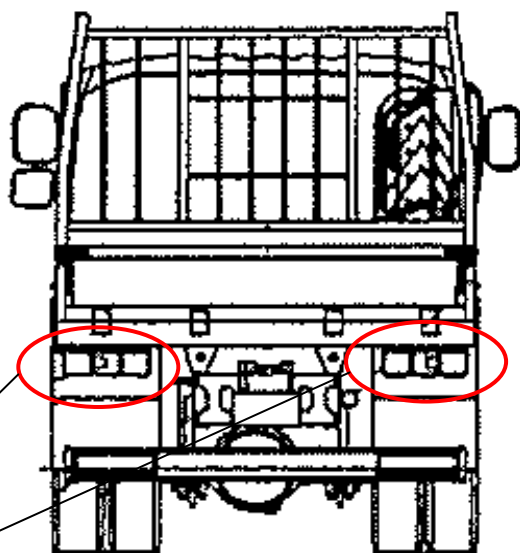

基準不適合箇所

ポールトレーラ等を牽引するピントルフック付きトラクタにおいて、トレーラの連結状態を判断する制動灯回路のプログラムが不適切なため、ABS装置が装備されていないトレーラと連結した場合、速度15 km/h以下での走行時にトレーラが連結されていないと誤判断する時がある。そのため、その状態の時にトレーラブレーキを作動させた場合、制動灯が点滅するおそれがある。

改善の内容：全車両、トレーラの連結状態を判断する装置（トレーラインフォメーションモジュール）を装着する。

識別：助手席コントロールユニットカバー下側に白色ペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。