

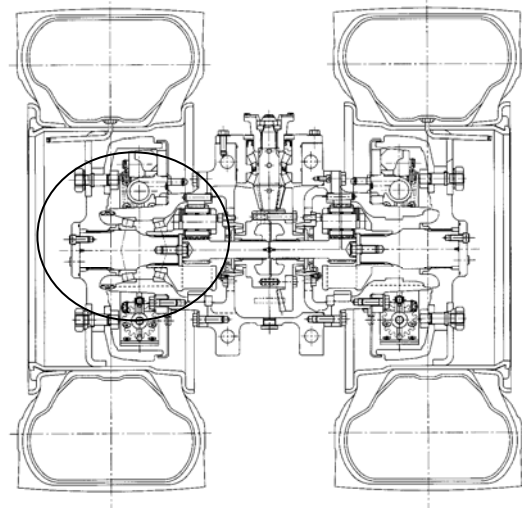


改善箇所説明図

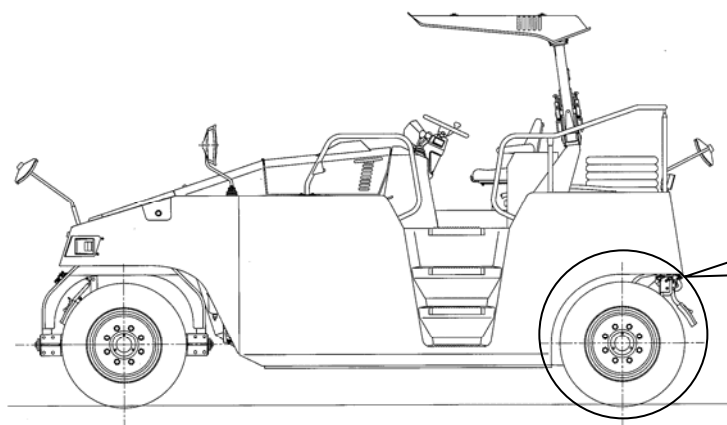

リアアクスル断面図

(片側2輪のみ表示)

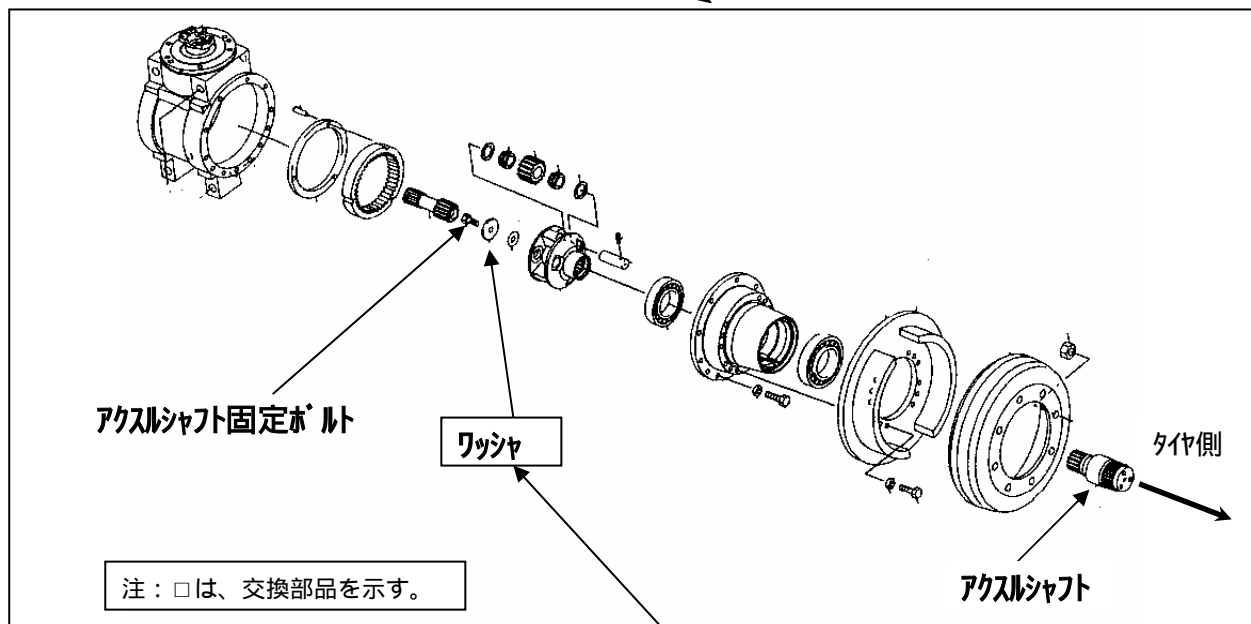

改善内容

全車両、ワッシャを対策品に交換する。

識別：アクスルシャフト部カバー端面(車体左側)に黄色ペイントで印を入れる。

基準不適合発生箇所

アクスルシャフト固定ボルト及びワッシャの加工精度が不適切なため、ボルトとワッシャが干渉しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、走行時の振動等により当該ボルトの軸力が低下し、ボルトが緩むことがあり、最悪の場合、車輪が脱落するおそれがある。