

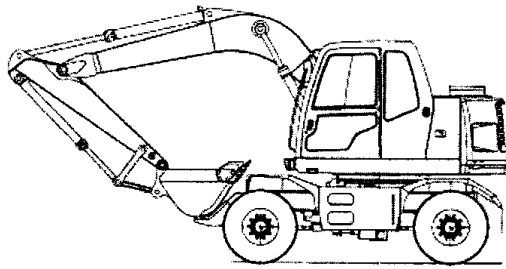
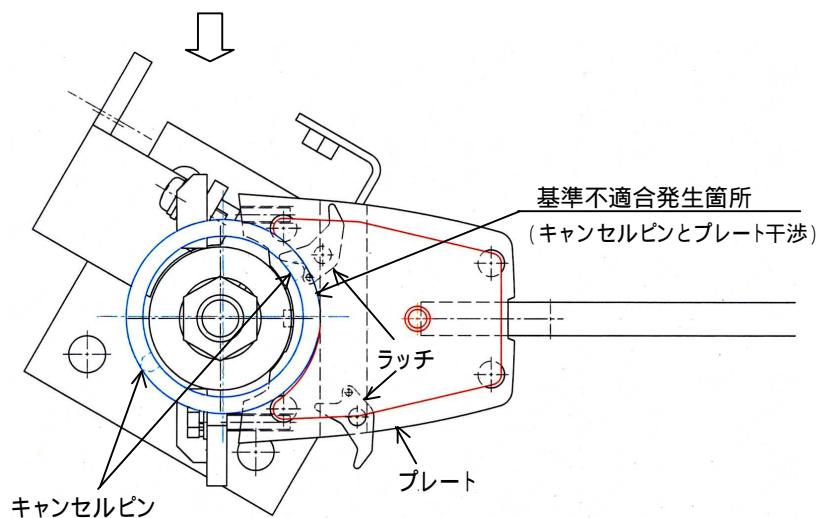


改善箇所説明図

車両全体図

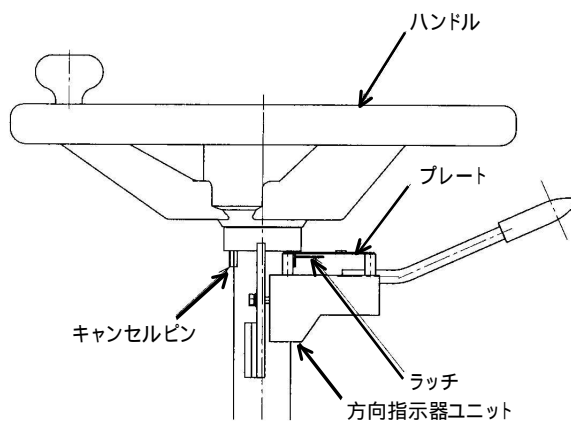

操縦装置

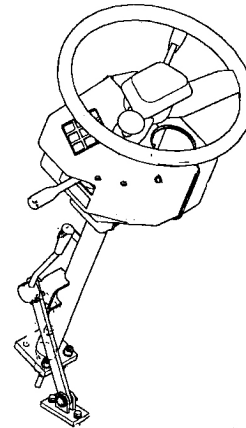

操縦装置において、方向指示器キャンセルピンが、正確にハンドルに組み付けられていないものがある。そのため、方向指示器レバーを作動させ、同一方向にハンドルを回した場合、レバーが干渉し、方向指示器が解除されてしまうおそれがある。

改善措置の内容

ハンドルのキャンセルピンと方向指示器ユニットのプレートの干渉有無を確認し、干渉している場合は対策品が組み付けられたハンドルと交換する。

識別: キャンセルピンに白ペイントを塗布する。