

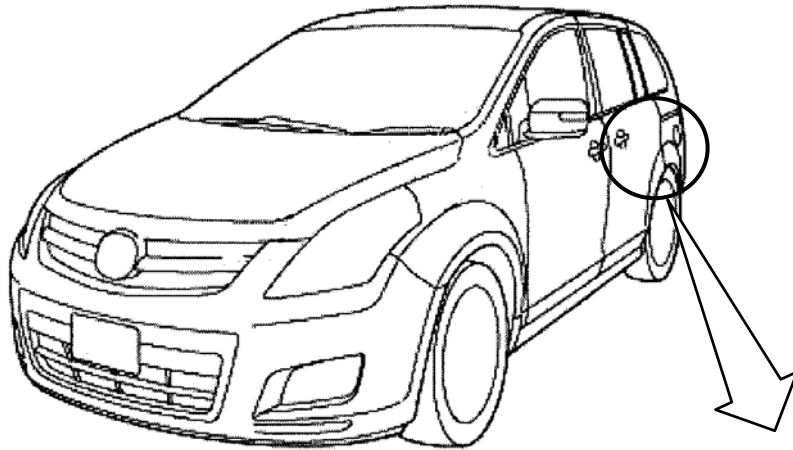


改善箇所説明図

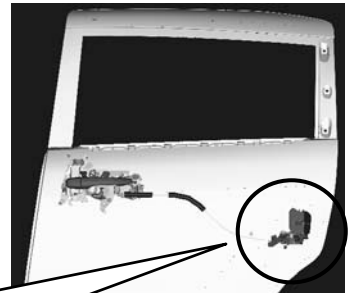

ドアラッチ

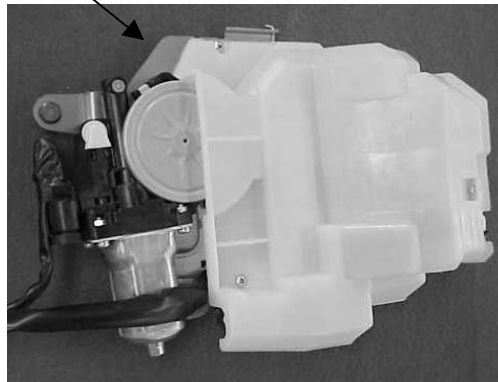

基準不適合発生箇所

電動式スライドドアのドアラッチ部の開閉スイッチの取付位置が不適切なものがあため、手動でドアを強めに閉めると、スイッチスプリングとラチェットレバーが干渉するものがある。そのため、ドアラッチが確実に作動せず、最悪の場合、ドアが閉まらないおそれがある。

改善の内容

全車両、左右スライドドアのドアラッチを対策品と交換する

注)  は交換部品を示す。

識別：右スライドドアのセンターローラ下面に白色ペイントを塗布する。