


改善箇所説明図

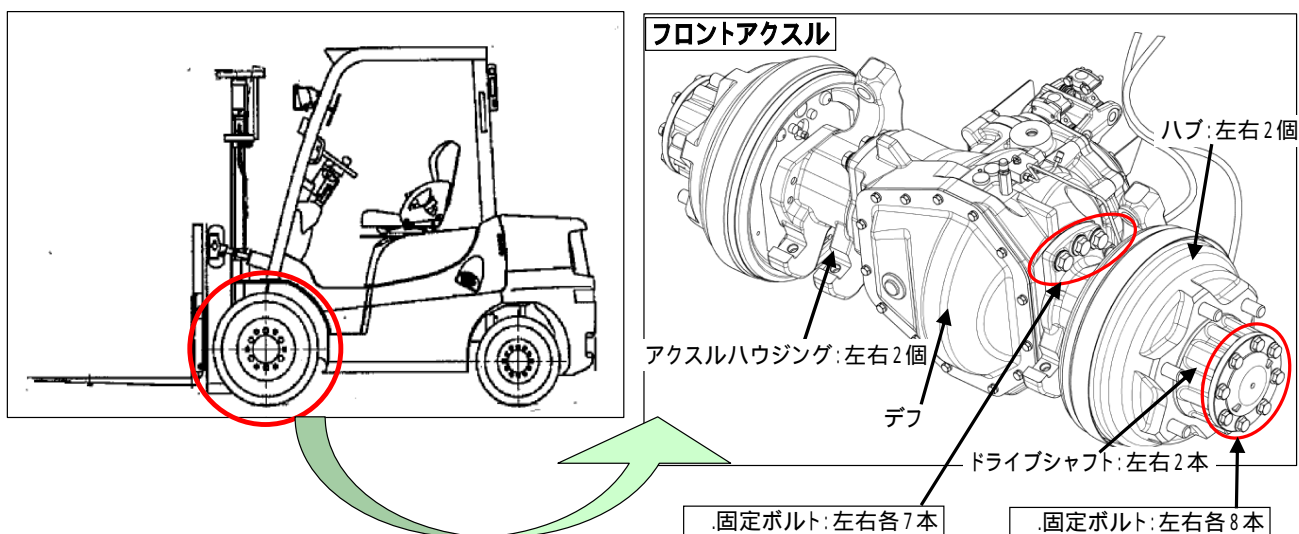

基準不適合箇所

固定ボルト: 左右各7本、計14本の締付け不良
 固定ボルト: 左右各8本、計16本の締付け不良

基準不適合内容:

フロントアクスルにおいて、デフとアクスルハウジング及びドライブシャフトとハブの固定ボルトに締付けトルクが不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ボルトが緩み折損することがあり、最悪の場合、フロントアクスルが破損し、走行不能に至るおそれがある。

改善内容:

全車両、規定トルクで締付け直す。
 また、ボルトに損傷がある場合は、新品と交換する。

注: は、対策部位を示す。

識別: 作業が終了したら、下記部位(中央部と左右両端部の3箇所)に黄色ペンキ()でマーキングする。

