

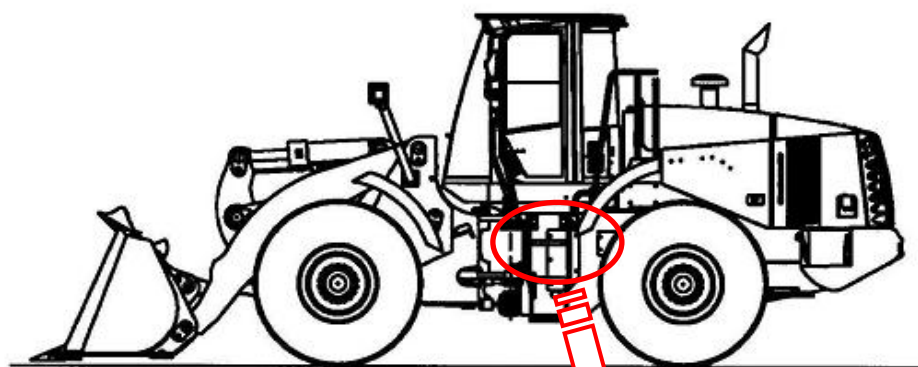


【改善箇所説明図】

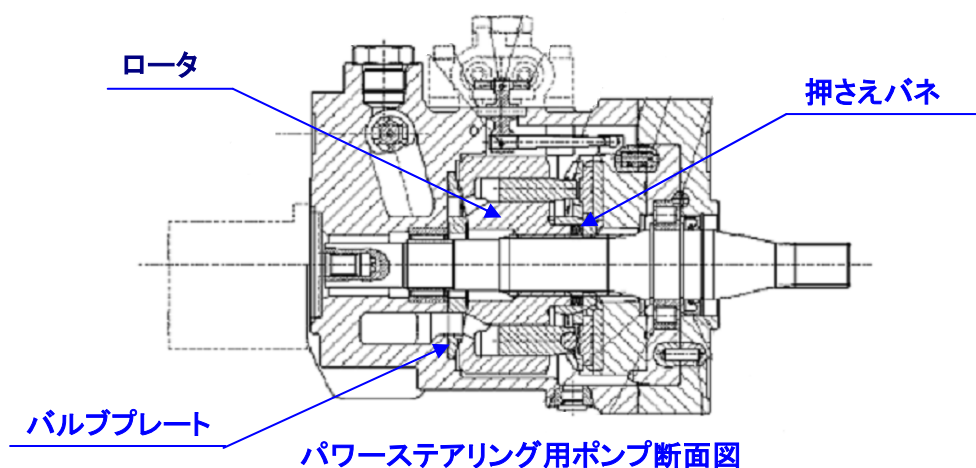

パワーステアリング用ポンプ

基準不適合箇所

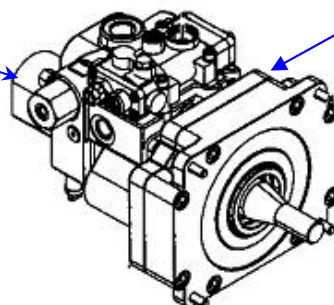

全油圧形パワーステアリング用ポンプにおいて、ロータを押さえているバネにバネ力の弱いものが組み込まれており、また、バルブプレートの形状が不適切なものがある。そのため、連続的にステアリング操作を繰り返すと、作動油がポンプ内部で漏れて吐出量が低下し、ステアリング用の油圧が不足することがあり、最悪の場合、ハンドル操作ができなくなるおそれがある。

改善処置の内容： 全車両、当該ポンプを対策品に交換する。

識別方法：対策品にはOKマークを書いたタグを追加し識別する。