

## － 改善箇所説明図 －



基準不適合発生箇所

ホイールナット部

後輪ホイールナットの取付け座面に塗装が施されているため、走行時の振動等により塗装膜が剥がれる場合がある。そのためナットが弛み、そのまま使用を続けるとナットが外れ、最悪の場合、車輪が脱落するおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、後輪ホイール締付ナット座面の塗装を除去し、ナットを適正トルクで締め付ける。

識別：対策済み車両には、ホイールナットに白ペンキを塗布する。