


③改善箇所説明図 (ファン破損)

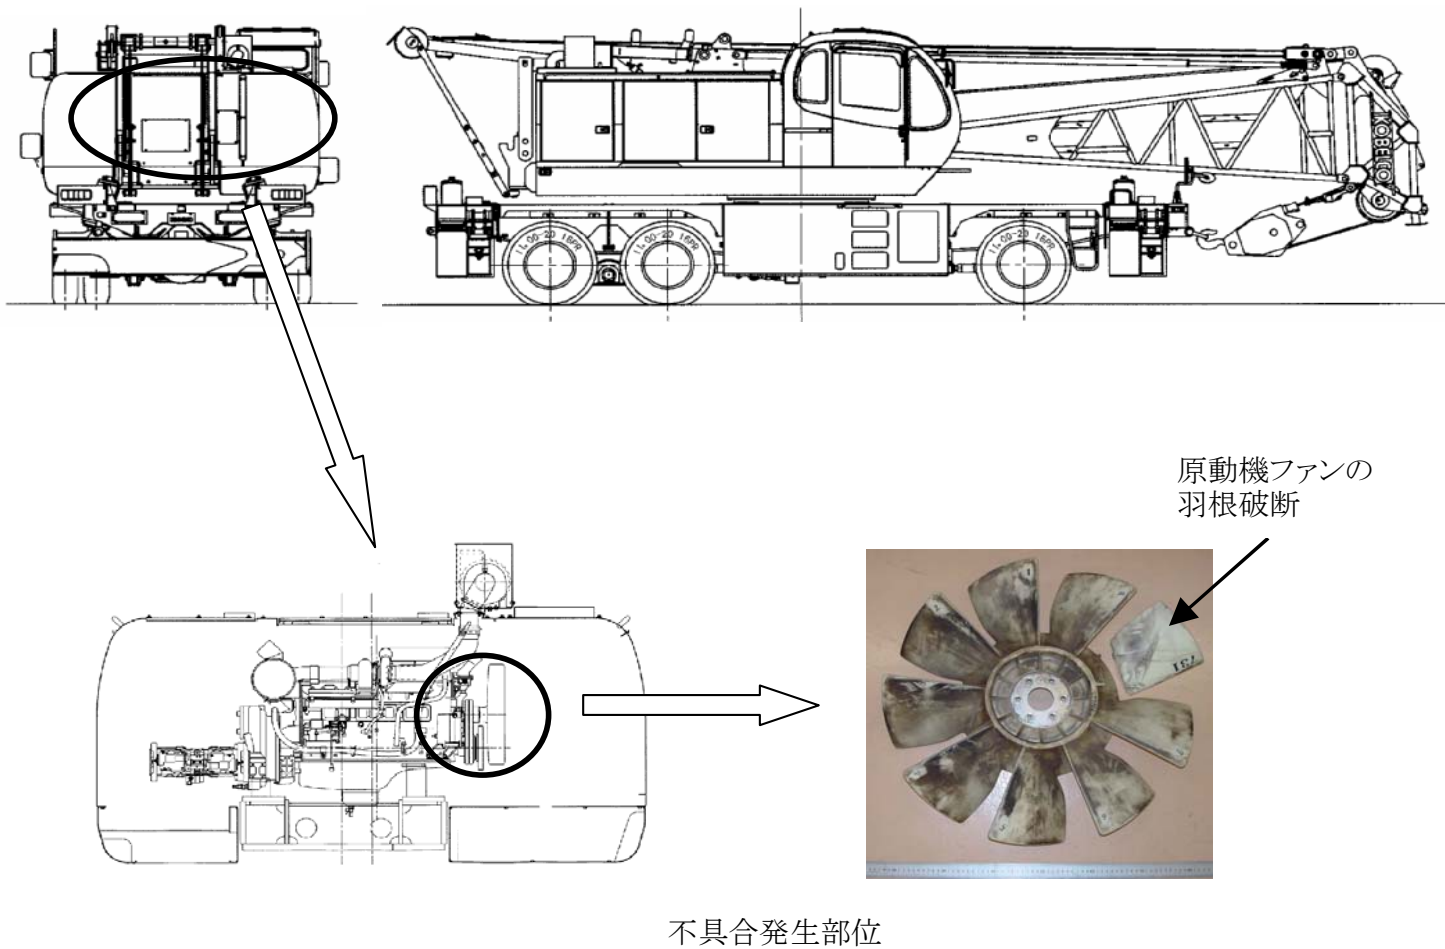

原動機の冷却ファンの材質が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、連続使用によりファンの羽根が疲労破断し、破断した羽根がラジエータに当たることがあり、最悪の場合、ラジエータを損傷し冷却水が漏れ、冷却水温度が上昇するおそれがある。

改善の内容

全車両、原動機の冷却ファンを対策品と交換する。

ファンの材質

対策前 : ポリアミド

対策後 : ポリプロピレン

識別: 作業完了車には、ファンに赤ペイントを塗布する。