


改善箇所説明図

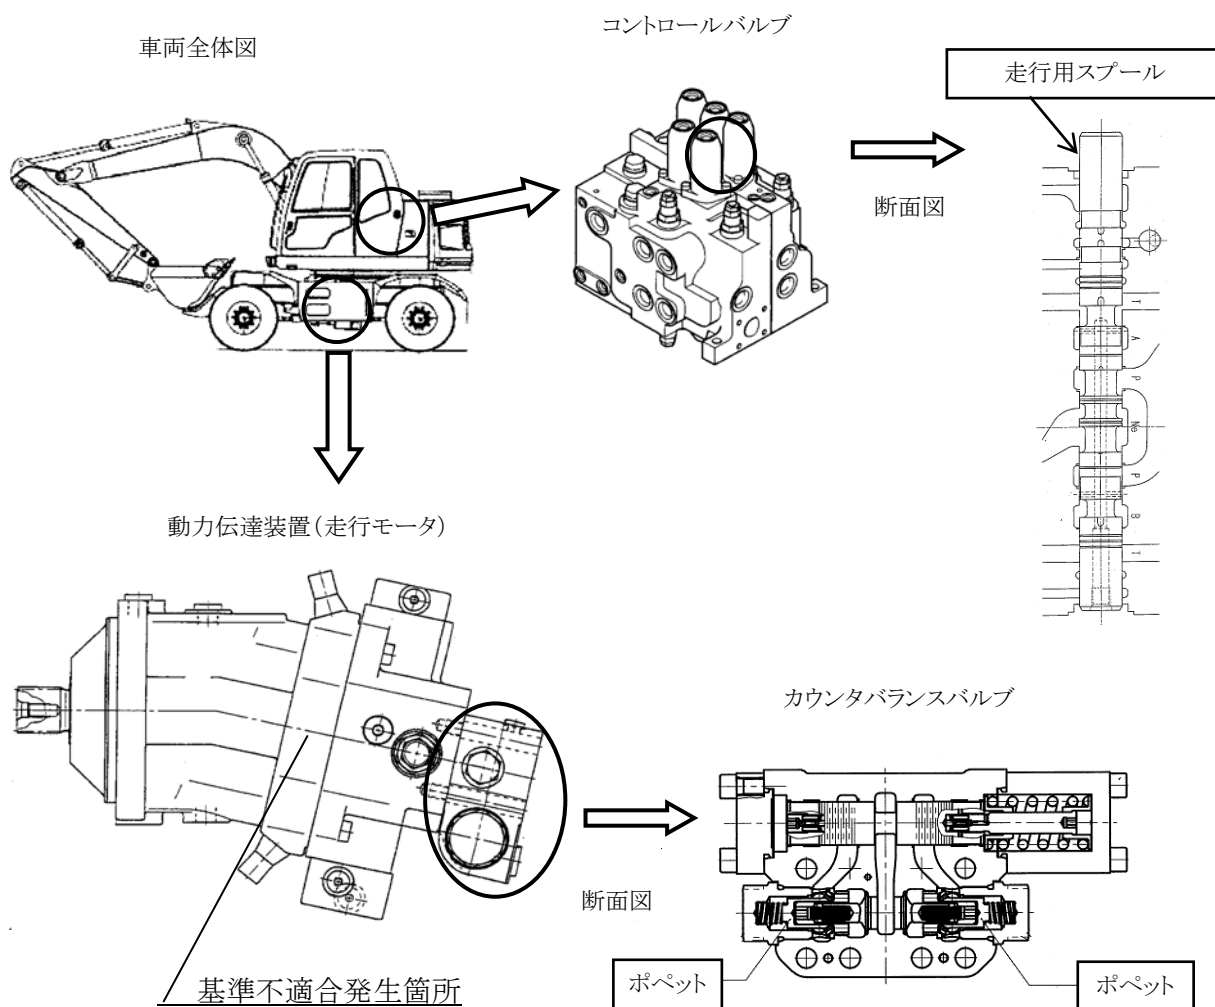

不具合の内容

静油圧変速機の走行モータにおいて、油圧制御が不適切なため、走行中にアクセルペダルをゆっくり戻したり、惰性運転からアクセルペダルを少し踏み込んだ場合に、走行モータへの供給油量が一時的に不足するものがある。そのため、モータ内でキャビテーションが発生し、異音を生じるものがあり、そのまま使用を続けると、走行モータが破損し、最悪の場合、走行出来なくなるおそれがある。

改善の内容

コントロールバルブの走行用スプールとカウンタバランスバルブのポペットを対策品と交換する。

枠で囲んだ部品は交換する部品を示します。

識別: 対策したコントロールバルブ、走行モータに白ペイントでマーキングする。