
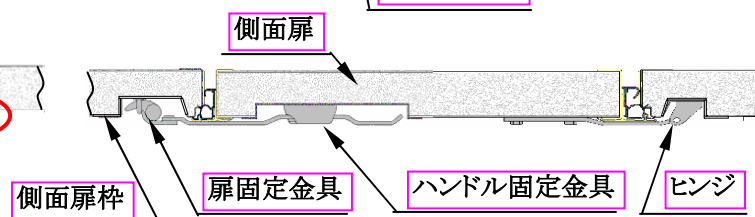
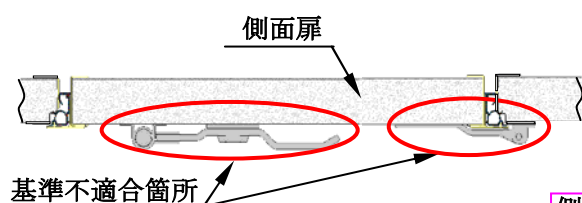
 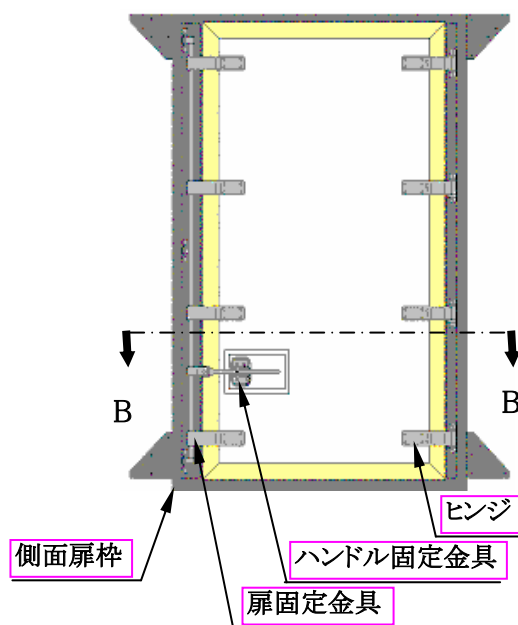



改善箇所説明図

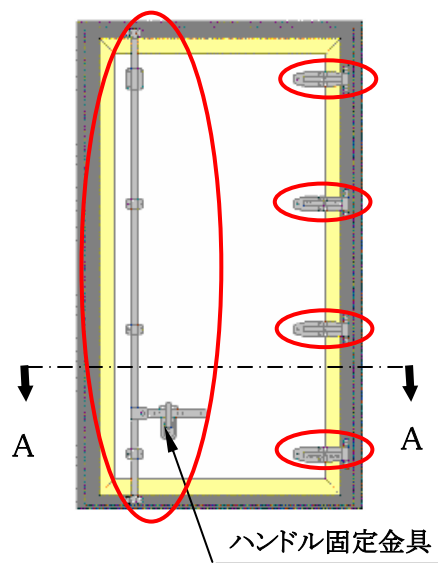

【断面BB】
側面扉断面図

注記: 内は交換部品を示す。

【不具合発生部位】

バン型車両において、側面扉のロック機構部品の選定が不適切なため、車両幅が2.5メートルを超えるものがある。

【改善の内容】

全車両、荷箱の側壁及び側面扉に溝加工を施し、当該部品を対策品と交換する。

識別: 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.1841のステッカーを貼付する。