


②:改善箇所説明図

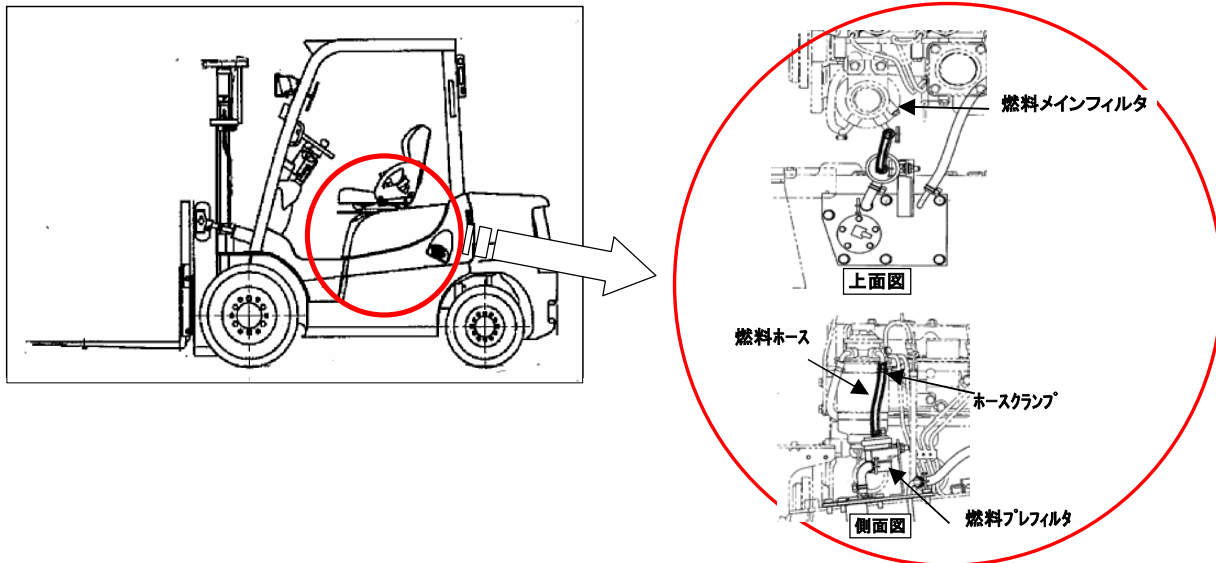


基準不適合箇所 (燃料ホース形状が不適切なため、エンジン振動により樹脂製燃料プレフィルタが亀裂／破損するおそれがある。)

基準不適合内容:

燃料装置において、樹脂製プレフィルタとメインフィルタ間のホースの取り回しが不適切なため、エンジンの振動により、プレフィルタの出入口パイプに亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂部より燃料が漏れ、最悪の場合、燃料の供給がされなくなり、エンジン停止に至るおそれがある。

改善内容:

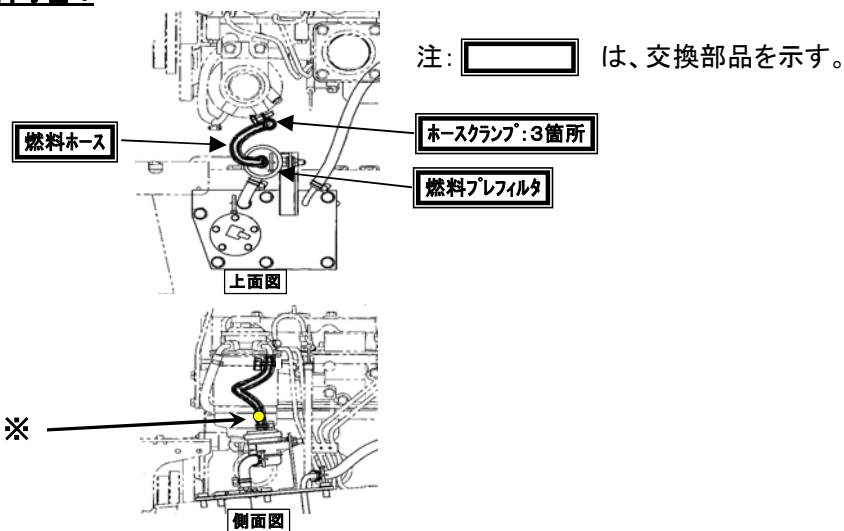

改善内容:
全車両、燃料ホースを対策品に交換し、合わせてプレフィルタとホースクランプを新品と交換する。

識別:
作業が終了したら、対策品燃料ホース端部に黄色ペンキ(※)でマーキングする。