



改善箇所説明図

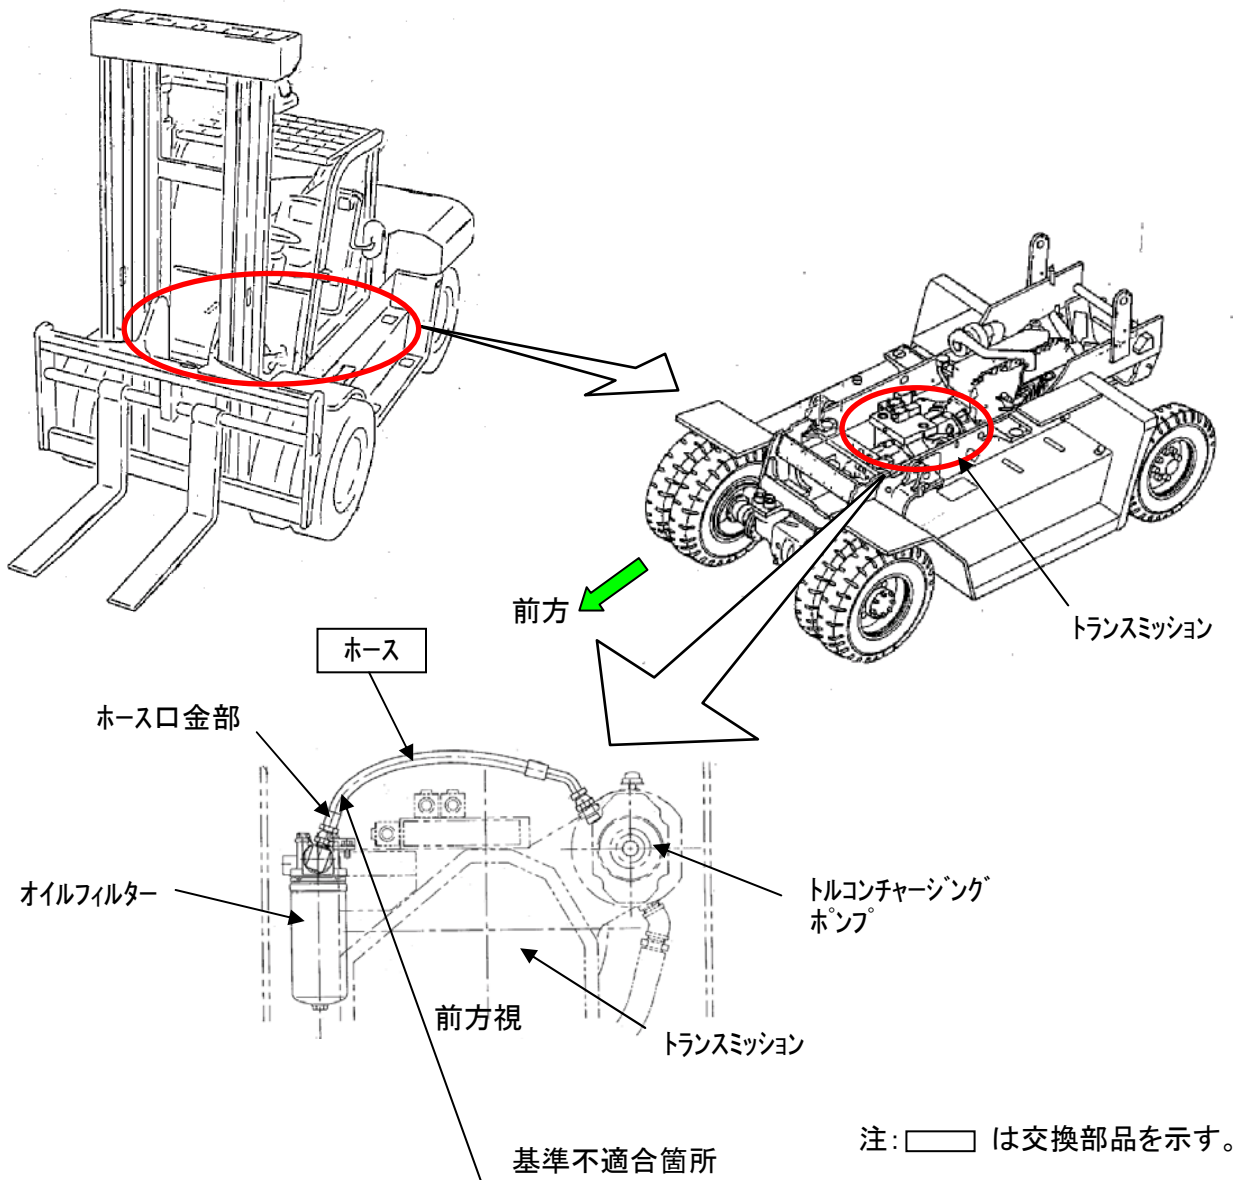

トルクコンバータの潤滑用ホースの組付け作業指示が不適切なため、オイルフィルター接続部のホース口金部付近が変形しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、潤滑油の圧力変動により当該ホースのゴム部分と口金部分が干渉し、ホースが損傷して潤滑油が漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、ホースを対策品と交換し、パイプを追加する。

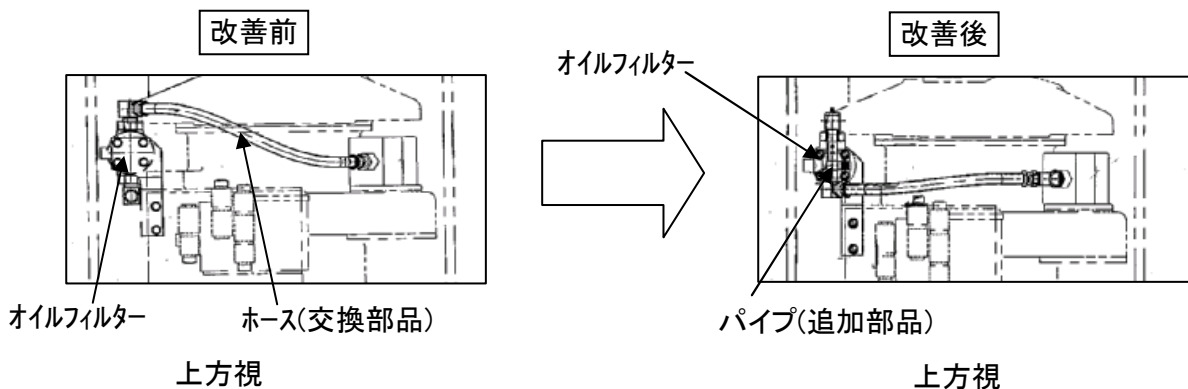

識別

オイルフィルターへのホース取付位置が異なるため、外観から容易に識別できる。