


改善箇所説明図

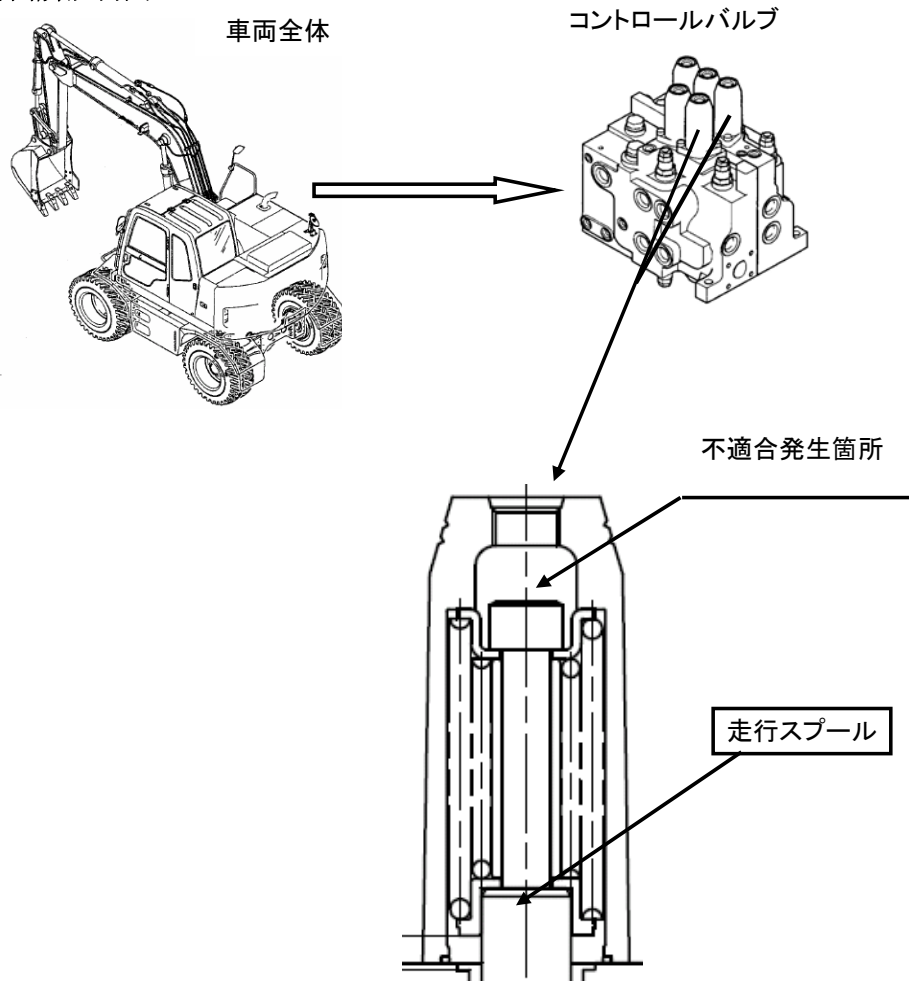

不具合の内容

変速装置のコントロールバルブの走行用スプールのスペーサボルトに誤品を組み付けたため、当該スプールのストロークが不適切なものがある。そのため、シフトレバーが中立位置にある時、当該バルブの前進用ポートに圧油が流入し、最悪の場合、ブレーキペダルを外した際にゆるやかに前進するおそれがある。

改善の内容

全車両、走行用スプールのストロークを確認し、不適切な場合は当該スプールを正規品と交換する。

枠で囲んだ部品は交換する部品を示します。

識別: 点検したコントロールバルブに白ペイントでマーキングする。