


改善箇所説明図

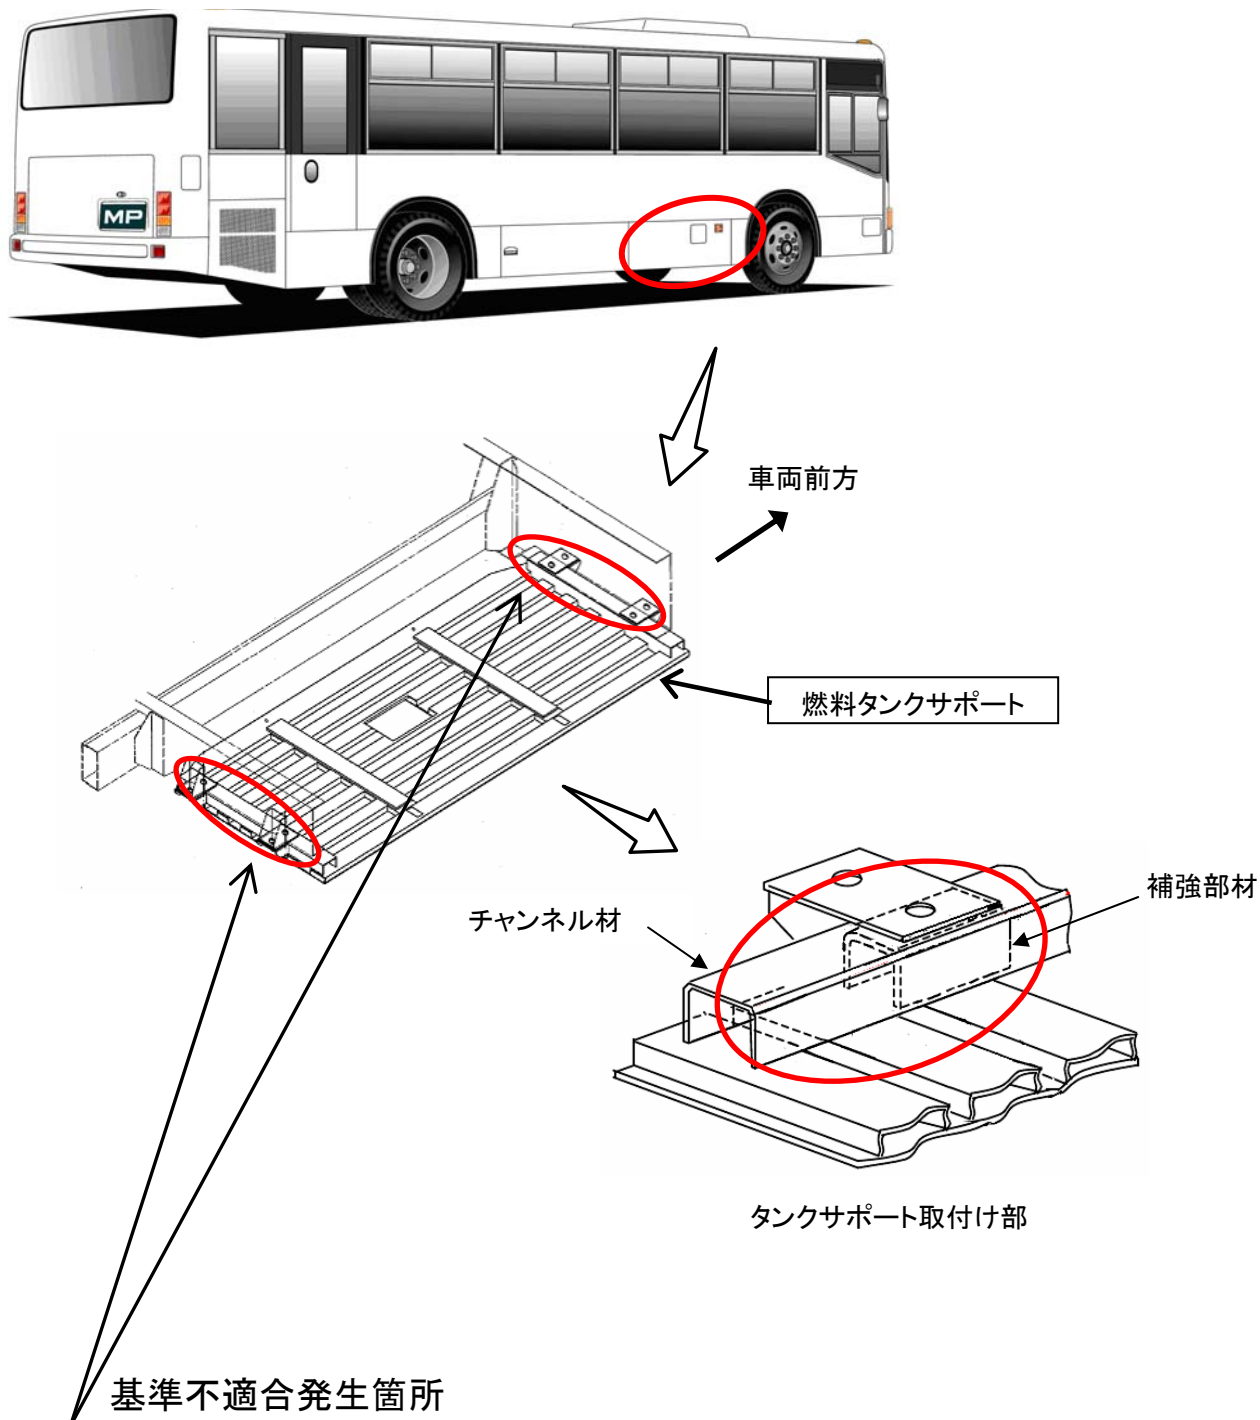

燃料タンクを固定する金具（タンクサポート）の補強部材の誤品の装着及び当該タンクサポートの溶接が不適切なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、車両振動等により、当該タンクサポートに亀裂が発生し、最悪の場合、燃料タンクが脱落するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該タンクサポート一式を正規品に交換する。

注：□ は交換部品を示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「HB-55」の文字が記載された白黄色のシールを貼り付ける。