


改善箇所説明図

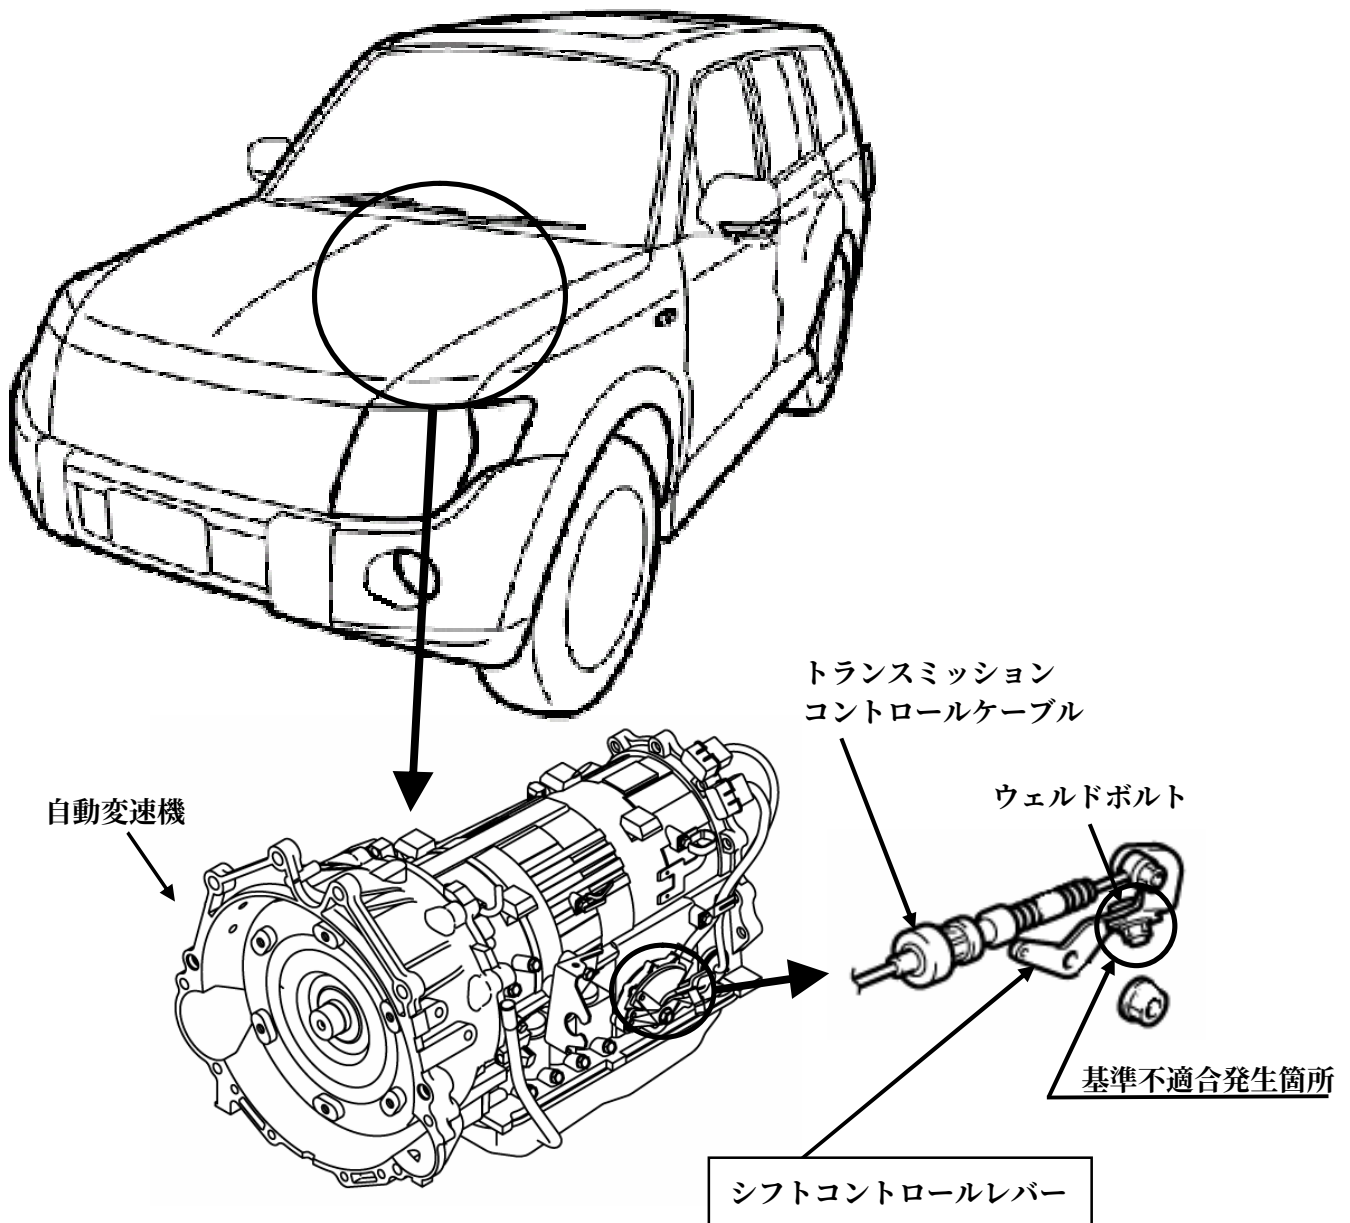

自動変速機のシフトコントロールレバーにトランスミッションコントロールケーブルを締結するボルトの加工工程が不適切なため、ボルトの強度が不足しているものがある。そのため、締付け時に当該ボルトに亀裂が発生し、そのまま使用を続けると、ケーブルの取付位置がずれてシフトの表示位置とシフトレバーの位置が異なり、最悪の場合、ボルトが折損し、ケーブルが外れて変速できなくなり、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、良品のボルトが取り付けられているシフトコントロールレバーに交換する。

注：図中の 内は交換部品を示す。

識別：助手席ドアのローワーヒンジ取付けボルト頭部に、白または黄色のペイントを塗布する。