


改善箇所説明図

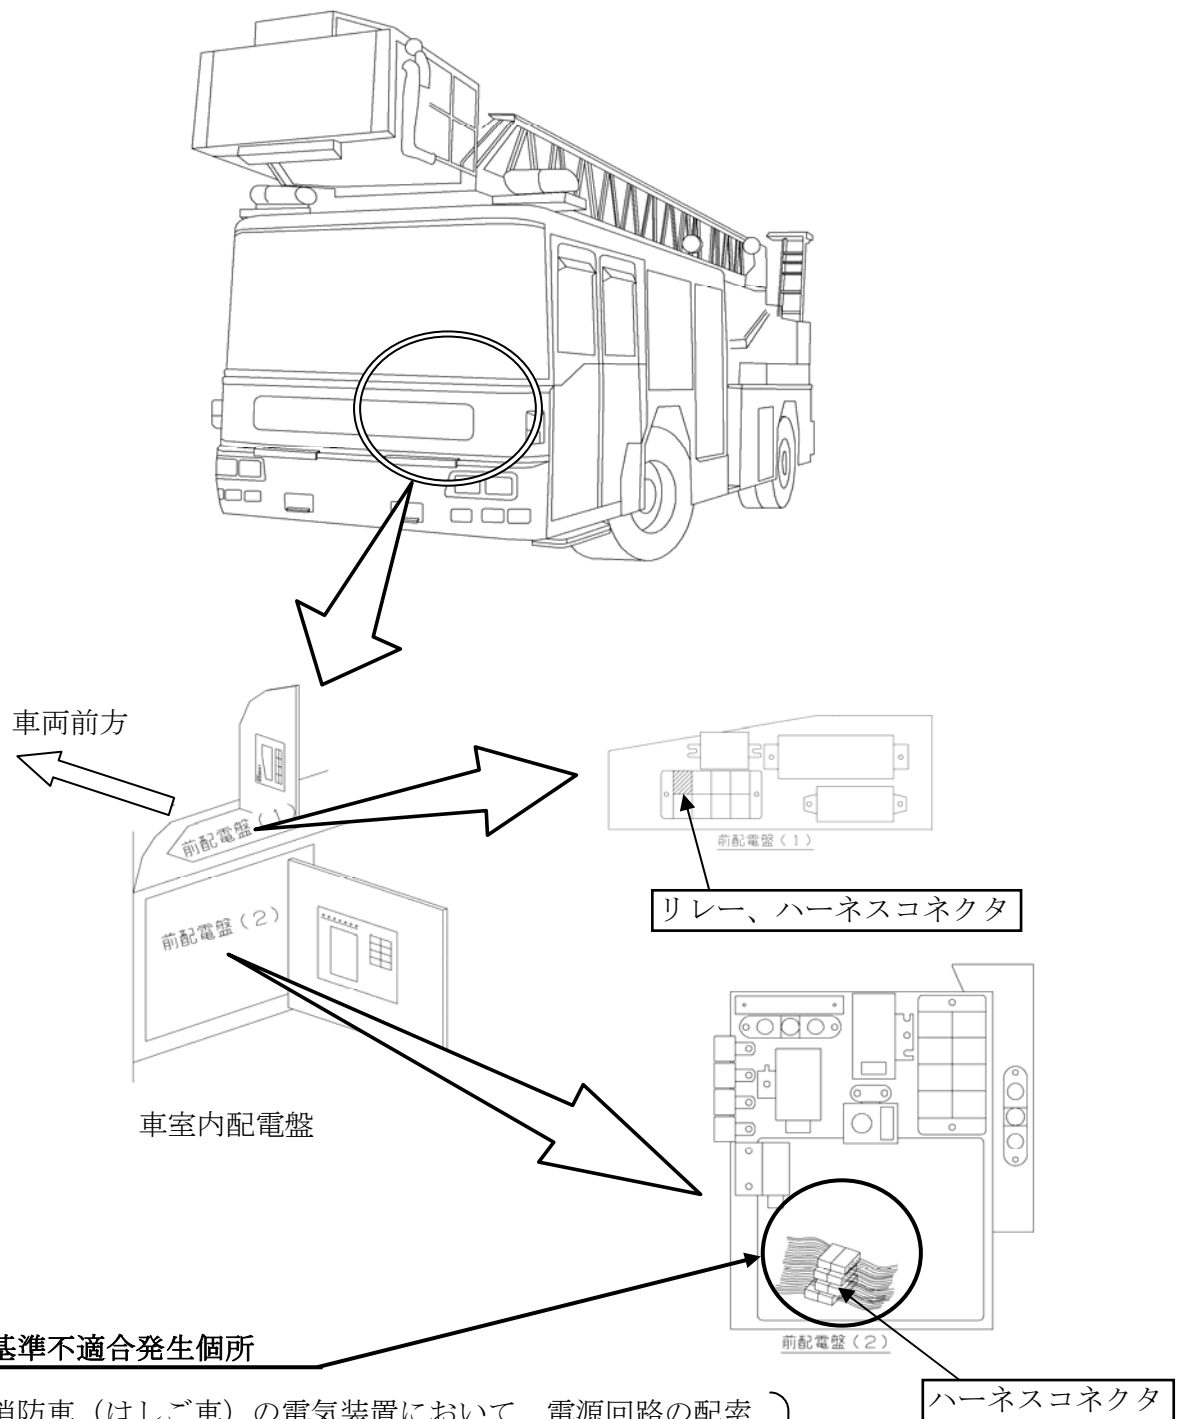

消防車（はしご車）の電気装置において、電源回路の配索が不適切なため、エアコンを使用した際にハーネスコネクタに容量を超える過大な電流が流れることがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該コネクタが溶損し、電源回路が導通不良となり、最悪の場合、スピードメーターが作動しなくなるとともに、ABSが機能しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、該当する電源回路の配索を変更するとともに、当該回路のハーネスコネクタ及びリレーを新品と交換する。

注： 内は交換部品を示す。

識別：前配電盤(1)のカバー裏面に、白色または黄色ペイントを塗布する。