


改善箇所説明図①

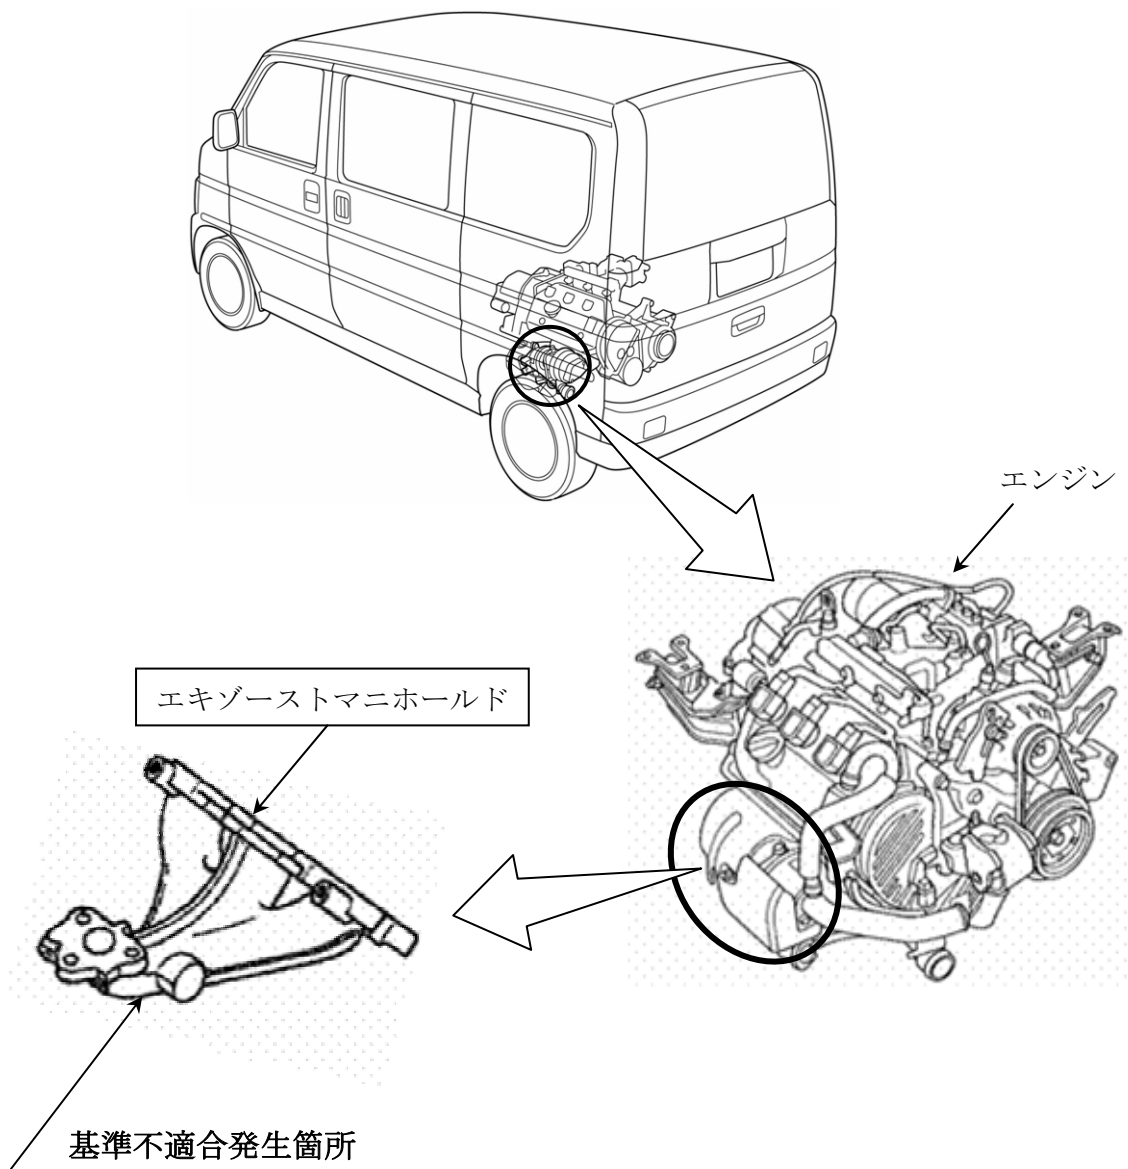

ターボチャージャ付車両において、エキゾーストマニホールドの材質が不適切なため、登坂路走行を頻繁に繰り返し行くと、熱による膨張・収縮で亀裂が生じ、排出ガスが漏れるものがある。

改善の内容

全車両、エキゾーストマニホールド一式を対策品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：運転席ドアロアヒンジ上側ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。