


改善箇所説明図②

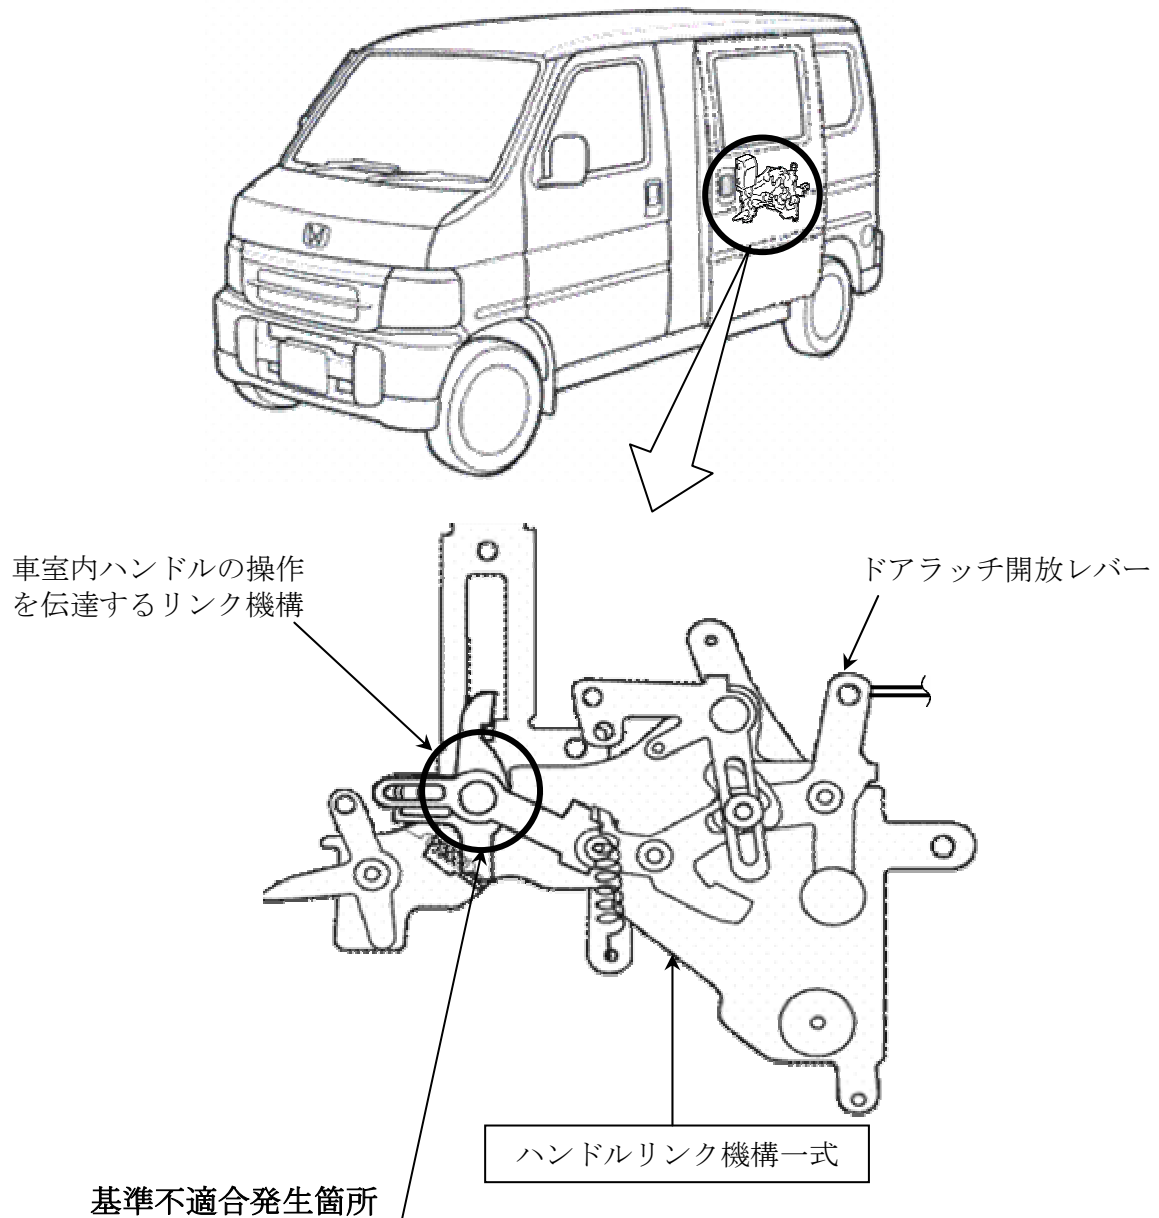

左側スライドドアの車室内ハンドルの操作を伝達するリンク機構のプレス成型が不適切なため、リンク機構が円滑に作動せず、車室内からスライドドアを開けた後、リンク機構の一部が戻らないものがある。そのため、スライドドアを閉めてもドアラッチが開放状態のままとなり、最悪の場合、走行中に左側スライドドアが開くおそれがある。

改善の内容

全車両、左側スライドドアのハンドルリンク機構一式を良品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：運転席ドアロアヒンジ上側ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。