
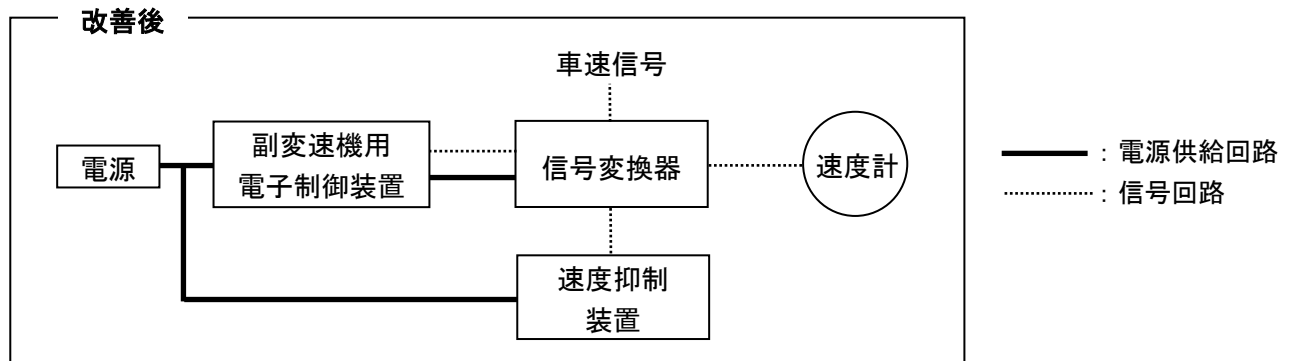


改善箇所説明図

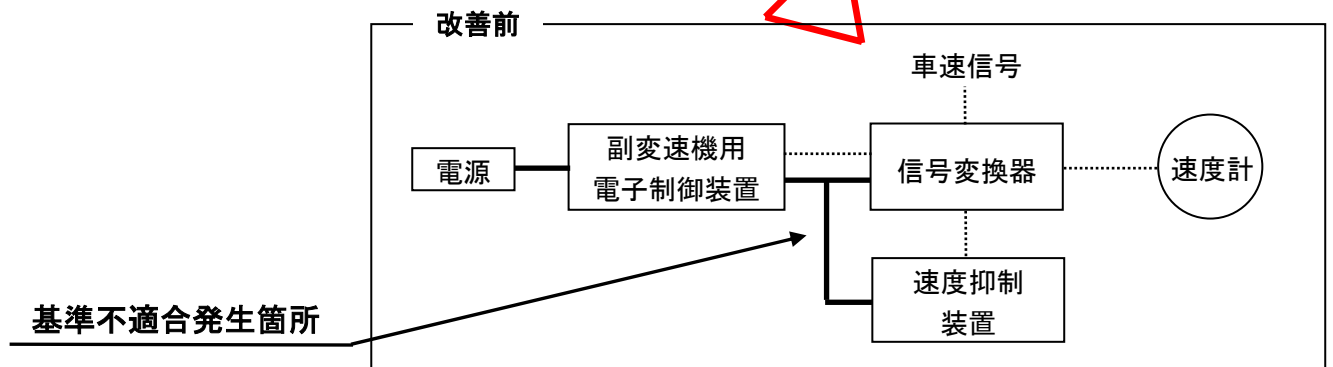

4輪駆動車の副変速機用電子制御装置において、速度抑制装置（スピードリミッター）を後付けした際の電源供給回路が不適切なものがある。そのため、速度抑制装置作動時に副変速機用電子制御装置に過電流が流れ、内部回路が損傷し、副変速機、速度抑制装置及び速度計が不作動となるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、速度抑制装置の電源供給回路を変更する。

注 : □ は交換部品を示す。

識別 : 作業完了車には、助手席リヤドアピラー스트ライカ付近に「MT-39」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。