


改善箇所説明図

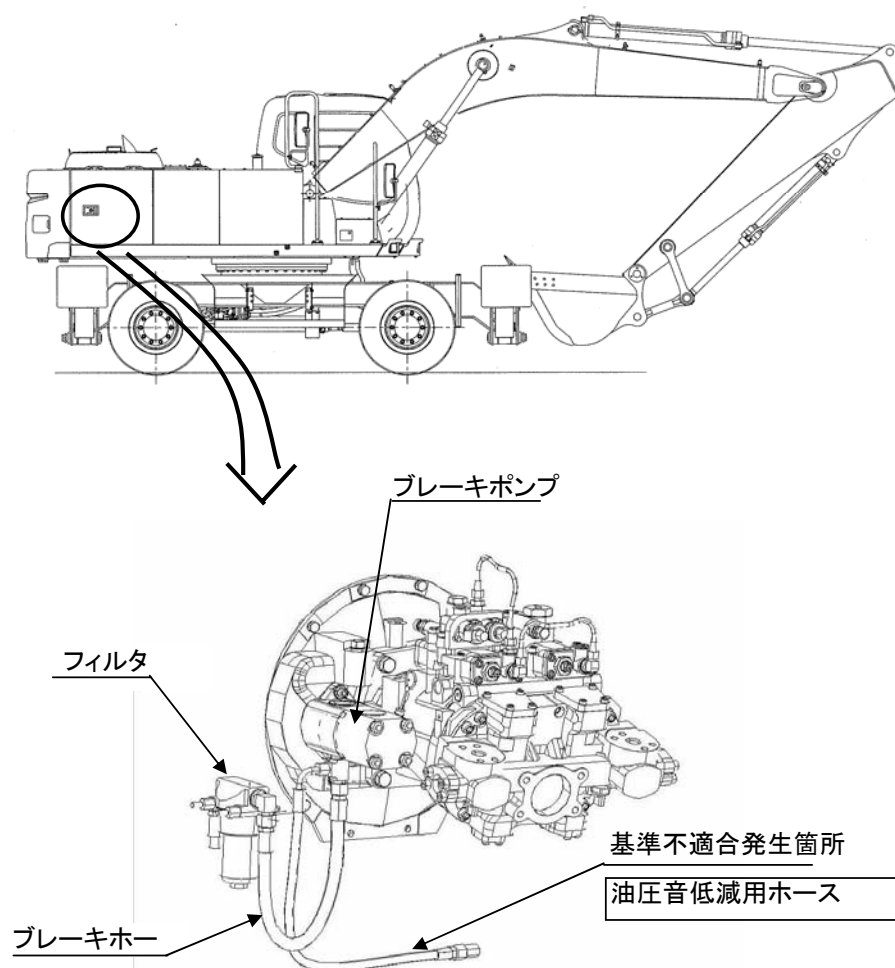

油圧式制動装置において、ブレーキポンプに装着された油圧音低減用ホースの耐圧性が不足しているため、当該ホースが破損するものがある。そのため、ブレーキ作動油が漏れて主ブレーキが効かなくなる及び駐車ブレーキが効いたままになるおそれがある。

改善内容

〔 全車両、油圧ホースを対策品に交換する。 〕

注： は対策部品を示す。

識別：ホースの口金具部に4307363の刻印をし識別する。