


改善箇所説明図

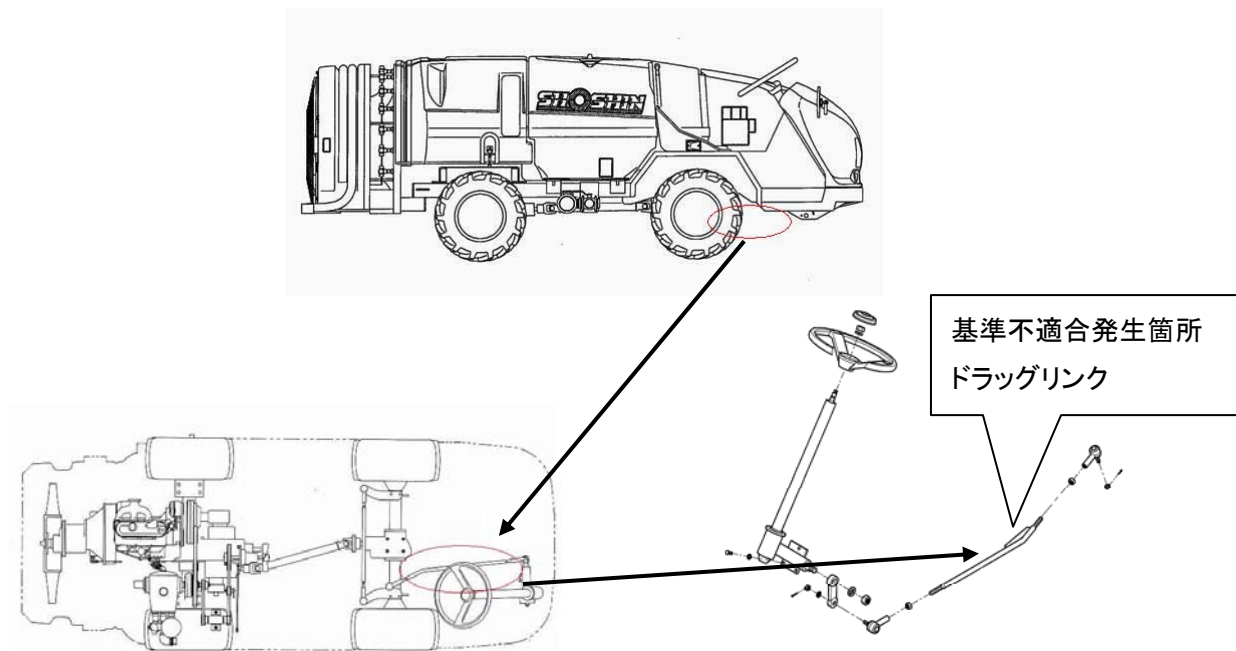

かじ取り装置において、ステアリングギヤボックスから前車輪に操舵力を伝えるドラッグリンクの形状が不適切なため、大きな凹凸がある不整地での走行時に、ネジ部に高応力が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が発生し、最悪の場合、ドラッグリンクが折損し、操舵ができなくなるおそれがある。

改善前	改善後
前車軸 ドラッグリンク ステアリングギヤボックス	赤色ペイント塗布位置 <u>改善措置の内容</u> 全車両、ドラッグリンクを対策品と交換する。

注： は、交換部品を示す。

識別：ドラッグリンクのステアリングギヤボックス側表面に赤色ペイントを塗布する。