



改善箇所説明図

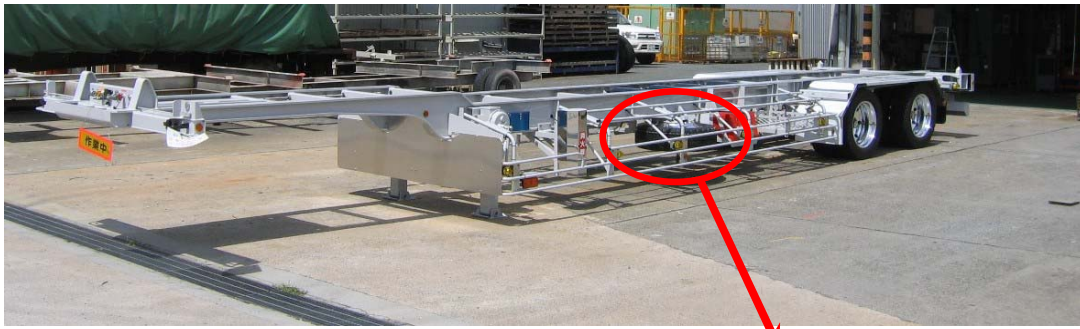


【改善前】

ホイールベース間

スペアタイヤキャリア

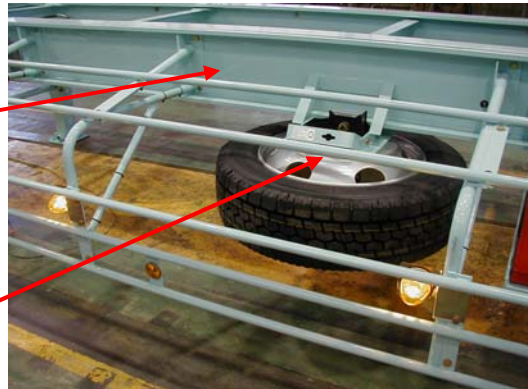

【改善後】

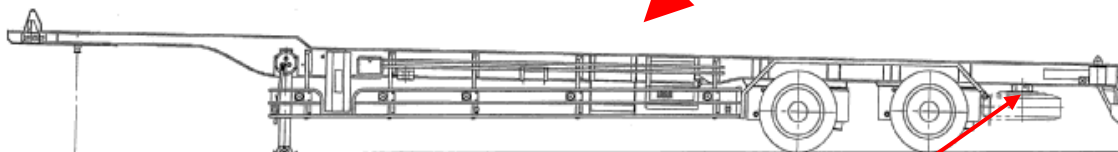

スペアタイヤキャリア

基準不適合状態

コンテナセミトレーラにおいて、ホイールベース間の車枠側面にスペアタイヤキャリアを取り付けているため、走行時の振動等により取り付け部近辺の車枠に亀裂が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、車枠の強度が保てなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、スペアタイヤキャリアを、トレーラの後部車枠へ移設する。
なお、車枠に亀裂が発生している場合は、修理する。

部は取り外しおよび、追加する部品を示す。

識別：改善実施済車には、車台番号打刻位置付近にNo.2071のリコール対策済みステッカーを貼り付ける。