


改善箇所説明図

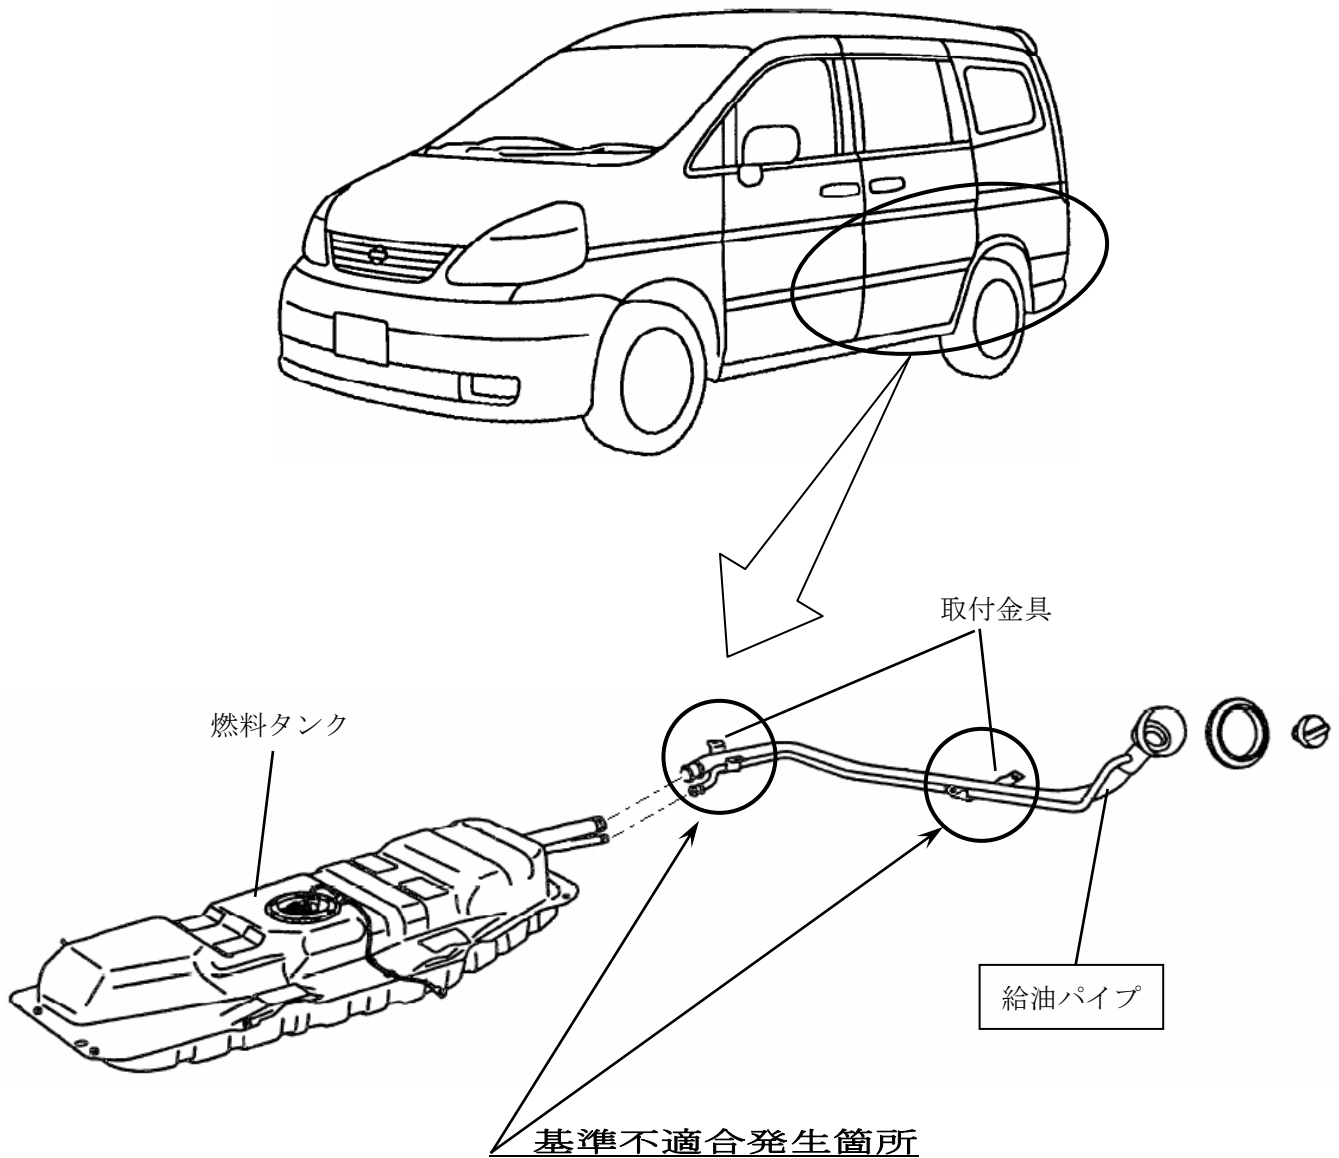

燃料タンクに給油するパイプと取付金具の接合部に、塗装がされていないものがあるため、当該パイプが錆びることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、錆が進行し、パイプに穴があき、最悪の場合、給油時に燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該パイプを対策品と交換する。なお、対策品の供給に時間を要することから、当面の暫定措置として全ての使用者に不具合の内容を通知して、長期間使用している車両から、順次対策品に交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの横に貼り付ける。

注： は、交換部品を示す。